



BURMISTRZ MIASTA REDY

84-240 Reda, ul. Gdańska 33

tel. 58 678-80-23, fax: 58 678-31-24 e-mail: burmistrz@reda.pl
tel. 58 738-60-71, fax: 58 678-80-43 e-mail: inwestycje7@reda.pl

Reda, 11.08.2021r.

IN.7021.0.48.2021.AS

Radna Miasta Redy
Monika Śledź

dotyczy: odpowiedź na interpelację

W odpowiedzi na złożoną Interpelację w załączeniu przekazujemy protokół z przeglądu mostu na ul. Rzeczej.

Załącznik

1. Protokół z okresowej kontroli rocznej przeglądu podstawowego przeglądów mostowych

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Sporządził/ zatwierdził:

AS/MK 11.08.2021r.

Z up. Burmistrza Miasta

mgr inż. Marok Kopicki
**Kierownik Referatu Inwestycji
i Inżynierii Miejskiej**

Rada Miejska

wpłynęło dnia 12.08.2021

[Signature]

PROVEM, ELIGIUSZ MICHALAK

ul. Dębowa 2
83-110 Gnieszewo
tel.: +48 605-444-547
e-mail: eligiusz.michalak@gmail.com
NIP: 593-108-37-17



GMINA MIASTO REDA

ul. Gdańska 33
84-240 Reda
tel.: 58 / 678-80-23
fax: 58 / 678-31-24

e-mail: inwestycje@reda.pl
NIP: 588-235-10-74



PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ / PIĘCIOLETNIEJ*

**- PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO* OBIEKTÓW
MOSTOWYCH, TUNELI ORAZ PRZEPUSTÓW**

ROK 2021

Wykonał:

mgr inż. Eligiusz Michalak

Upr. POM/0054//POOK/03 i POM/104/OWOM/04

Data: 2021.07.06

Nr Protokołu: 2/2021.06.28

Most: MD-02

Przeszkoda: Rzeka Reda

Kilometraż: 0+303

Nr Drogi: 130091G

Nr Inwentażowy: 31000174

WYKAZ KONTROLI OKRESOWYCH STANU TECHNICZNEJ SPRAWNOŚCI OBIEKTU
ART. 62. UST. 1 PKT 2

OBIEKTY MOSTOWE - (sekcja 2, dział 21, grupa 214, klasa 2141) - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej / Infrastruktura transportu / Mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne

ROK 2021

Lp.	JNI	Nr drogi	Nazwa drogi wg wykazu urzędowego	Rodzaj obiektu	Pikietaż obiektu	Miejscowość	Przeszkoda	Nr protokołu przeglądu/data	Długość obiektu [m]	Rozpiętość w ośiach podparcia [m]	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	31000175	1463G	DG: ul. Obwodowa - ul. Kazimierska - do drogi DW 216	Most żelbetonowy	0+810	Reda	Rzeka Reda	1/ 2021.06.28	28,35	7,03 / 7,55 / 7,03	
2.	31000174	130081G	DG: od drogi DK 6 - ul. Rezczyńska - 12 Marca	Most żelbetonowy	0+303	Reda	Rzeka Reda	2/ 2021.06.28	11,20	10,40	Most uszkodzony podczas działań wojennych w 1944 r.
3.	---	74 eo	ciąg pieszko-rowerowy: ul. Łąkowa - ul. Olchowa	Kładka	0+309	Reda	Rzeka Reda	3/ 2021.06.28	28,15	13,25	

Mapa usytuowania obiektów inżynierskich w drogach gminnych administrowanych przez:

Urząd Gminy Reda

Skala 1:100.000



PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ / PIĘCIOLETNIEJ* NR 2/ 2021
- PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO* OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu				Informacje o konstrukcji obiektu			
1	Numer ewidencyjny (JN):	31000174		1	Długość obiektu: [m]	11,20	
2	JAD:	Urząd Miasta w Redzie		2	Szerokość obiektu: [m]	5,50	
3	Nr drogi:	130091G		3	Powierzchnia: [m ²]	61,60	
4	Kilometr:	0+303		4	Liczba prześel: [szt.]	1	
5	Rodzaj obiektu:	MOST		5	Rozpiętość w osiach podpór: [m]	10,40	
6	Rodzaj i nazwa przeszkody:	Rzeka Reda		6	Nośność użytkowa: [kN]	wprowadzono do 3,5 T	
7	Najbliższa miejscowość:	Reda		7	Nośność projektowa: [kN]	nieokreślona	
8	Rok budowy / rok remontu	1939 / —		8	Materiał konstrukcji podpór:	Żelbetowe przyczółki masywne	
9	Kąt skrzyżowania z osią przeszkody	90°		9	Materiał konstrukcji dźwigarów:	Monolit. belki żelbetowe - 5 szt.	
10	N:	54° 36' 26.8"		10	Materiał konstrukcji pomostu:	Żelbetowa płyta monolityczna	
11	E:	18° 19' 01.1"		11	Schemat statyczny:	Swobodnie podpruty - (ruszt)	

STAN TECHNICZNY OBIEKTU													EKSPERTYZA / Naprawa		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia											Ocena stanu	**Potrzeba wykonania	Tryb wykonania
1	Nasypy, skarpy i schody skarpowe	NT	WT	PT	UT								4,0	Tak	A
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	NA	WA	KA	RA	DA	UA	NB	WB	RB	DB	UB	2,0	Tak	2
3	Nawierzchnia jezdni	NA	WA	KA	RA	DA	UA	NB	WB	RB	DB	UB	1,0	Tak	2
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki												-		
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	NS	AS	KS	RS	LS	DS	PS	US	NB	RB	UB	1,0	Tak	2
6	Belki podporęczowe, gzymsy	NB	WB	CB	OB	AB	KB	RB	DB	UB	ZB	KZ	1,0	Tak	2
7	Urządzenia odwadniające												0,0	Tak	2
8	Izolacja pomostu	CX	KX	UX	ZX								0,0	Tak	2
9	Konstrukcja pomostu	NB	WB	CB	OB	AB	RB	DB	PB	UB	KZ		1,0	Tak	2
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	NB	WB	CB	OB	AB	RB	DB	PB	UB	KZ		0,0	Tak	2
11	Łożyska	NX	WX	KX	RX	LX	DX	PX	UX	ZX			0,0	Tak	2
12	Urządzenia dylatacyjne	NA	CA	KA	RA	LA	DA	PA					0,0	Tak	2
13	Przyczółki i fundamenty	NB	WB	CB	OB	AB	UB	RB	DB	UB	ZB	KZ	0,0	Tak	2
14	Filary i fundamenty												-		
15	Pylony												-		
16	Mechanizm ruchu prześel												-		
17	Przeguby												-		
18	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	NT	WT	PT	UT								3,0	Tak	2
19	Konstrukcje oporowe, skrzydełka	NB	WB	CB	OB	AB	UB	RB	DB	UB	ZB	KZ	1,0	Tak	2
20	Schody pochylnie i dojścia obsługi												-		
21	Zakotwienia cięgien												-		
22	Cięgna												-		
23	Dewiatory cięgien												-		
24	Wózki rewizyjne												-		
25	Ekrany przeciwhałasowe												-		
26	Windy i szyby wentylacyjne												-		
27	Urządzenia ochrony środowiska												-		
28	Urządzenia obce	NS	WS	AS	KS								3,0	Tak	3

Stan pogody:	slonecznie, sucho	Ocena średnia obiektu:	1,13
Temperatura:	od +25° C do +28° C	OCENA CAŁEGO OBIEKTU:	0,00

Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń):			
Nienormalne parametry balustrad, poniszczone balustrady, brak barier ochronnych na dojazdach.			
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń):			
Obiekt uległ katastrofie w roku 1944. W wyniku działań wojennych zniszczeniu uległ jeden przyczółek, a przęsło upadło do wody lecz nadal funkcjonuje i przenosi obciążenia. Ocalały drugi przyczółek ma pęknięty korpus.			

PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***				
Lp.	Parametr	Ocena	Ograniczenie**	Uwagi
1	Bezpieczeństwo ruchu publicznego	2	Nie	
2	Aktualna nośność obiektu - 10 T	2	Tak	Do 10 ton
3	Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów - 70 km/h	5	Nie	
4	Szerokość skrajni na obiekcie - 6,00 m	5	Nie	
5	Wysokość skrajni na obiekcie - nieograniczona	5	Nie	
6	Skrajnia / światło pod obiektem [wys. x szer.] - 4,30 x (2 x 11,40) m	5	Nie	
7	Obiekt wymaga zamknięcia	5	Nie	

 
ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)*:**

Zdeformowane stożki i nasypy z obsunięciami ziemi, wegetacja mchów na gzymsach, brak ścieków skarpowych, brak barier ochronnych na dojazdach. Nawierzchnia jezdni na dojazdach z ubytkami i zdeformowana, a na obiekcie spękany beton i nawierzchni brak. Przyczółek od strony drogi DK-6 uległ zniszczeniu przez co przęsło mostu upadło do wody, drugi przyczółek pozostał lecz posiada pęknięty korpus. Skrzydełka spękane, przechylające się, z wegetacją mchów, korodującym betonem oraz zbrojeniem. Balustrady mocno skorodowane i przerdzewiełe o nienormalnej wysokości, beton murków oporowych spękany kruszejący z dużymi ubytkami i wegetacją mchów. Brak jakiegokolwiek izolacji i zabezpieczeń antykorozyjnych betonu. Na obiekcie wegetuje roślinność. Ustrój nośny zapadnięty, spękania betonu na dźwigarach nośnych w strefie podparć, liczne spękania i ubytki betonu (otuliny) w pozostałych miejscach, korodujące odsłonięte zbrojenie, brak izolacji przyczyną licznych zacieków i zawilgoceń, organicznego nalotu, wysięków rdzawo-solnych od rozkładu chemicznego betonu.

WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:

Ustawiono po obu stronach przed mostem bramownice portalowe ograniczające ruch drogowy oraz wprowadzono monitoring.

WNIOSKOWANE ZALECENIA				
Lp.	Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania	Uwagi
1	Zamknięcie obiektu dla ruchu	Nie		
2	Ograniczenie nośności do 3,5 [Mg]	Tak	A	Oznakować odp. nośność
3	Ograniczenie prędkości ruchu do 10 [km/h]	Tak	A	Oznakować odp. prędkość
4	Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]	Nie		
5	Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]	Nie		
6	Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	Nie		
7	Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	Nie		
8	Oznakowanie obiektu	Nie		
9	Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów	Nie		
10	Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów	Nie		
11	Wykonanie prac porządkowych	Tak	A	
12	Obiekt NADAJE SIĘ do bezpiecznego użytkowania*. - pod specjalnym nadzorem i wprowadzeniu zabezpieczeń Obiekt NIE NADAJE SIĘ do bezpiecznego użytkowania*.			

WYKONAWCA PRZEGLĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
1. mgr inż. Eligiusz Michalak	POM/0054//POOK/03 i POM/104/OWOM/04		
2. --	---		2021.06.28

DECYZJA / WNIOSEK* WYKONAWCY PRZEGLĄDU:

W ramach prac bieżących i utrzymaniowych należy:

1. Wyprofilować i naprawić skarpy łącznie z umocnieniem pod obiektem,
2. Oczyszczać na bieżąco roślinność z obiektu,
3. Oczyszczyć istniejący, zachowany przyczółek z roślinności i ziemi.
4. Utrzymać wprowadzone ograniczenia ruchu (bramownice) oraz monitoring przejazdu pojazdów.

PROJEKTANT
KONSTRUKTOR BUDOWLANYCH
mgr inż. Eligiusz Michalak
upr. bud. i to projektowania bez ograniczeń
w szczególności konstruowania budowli
nr ewid. POM/0054//POOK/03

Docelowo należy:

1. Zaplanować przebudowę mostu.

Data: 2021.06.28

.....
pieczęć i podpis

Protokół okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Oddziałowy Inspektor Mostowy				
Naczelnik Wydziału Mostów				

DECYZJA KIEROWNIKA ODDZIAŁU DRÓG URZĘDU MIASTA (wypełniać tylko gdy jest wniosek Wykonawcy przeglądu):

Data:

.....
pieczęć i podpis

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959). Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

Załączniki do protokołu przeglądu rozszerzonego:

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń
3. Protokół kontroli instalacji elektrycznej*
4. Protokół kontroli instalacji odgromowej*
5. Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej*
6. Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych*

* □ niepotrzebne skreślić, ** □ wpisać „tak” lub „nie”, *** □ wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

Legenda:

OZNACZENIE I RODZAJ USZKODZENIA		USZKODZONY MATERIAŁ											
		Beton	Drewno	Cegła	Kamień	STAL			Guma	Asfalt	Grunt	Tworzywo sztuczne	Inny Materiał
						Konstrukcyjna	Sprężająca	Zbrojeniowa					
N	Zanieczyszczenia	NB	ND	NC	NK	NS	NP	-	NG	NA	NT	NM	NX
W	Wegetacja roślin	WB	WD	WC	WK	WS	-	-	WG	WA	WT	WM	WX
C	Przecieki wody	CB	CD	CC	CK	CS	CP	-	CG	CA	CT	CM	CX
O	Osady i wykwity	OB	OD	OC	OK	OS	OP	-	OG	OA	-	OM	OX
A	Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych	AB	AD	AC	AK	AS	AP	AZ	-	-	-	-	AX
K	Korozja, gnicie starzenie	KB	KD	KC	KK	KS	KP	KZ	KG	KA	-	KM	KX
R	Zarysowania i pęknięcia	RB	RD	RC	RK	RS	RP	RZ	RG	RA	-	RM	RX
L	Uszkodzenia spoin lub łączników	LB	LD	LC	LK	LS	LP	LZ	LG	-	-	LM	LX
D	Deformacje	DB	DD	-	-	DS	DP	DZ	DG	DA	-	DM	DX
P	Przemieszczenia osiadania	PB	PD	PC	PK	PS	PP	PZ	PG	PA	PT	PM	PX
B	Zablokowanie, ograniczenie ruchu	BB	BD	-	-	BS	BP	-	BG	-	-	BM	BX
U	Ubytki, braki lub erozja materiału	UB	UD	UC	UK	US	UP	UZ	UG	UA	UT	UM	UX
Z	Zanieczyszczenie struktury materiału	ZB	ZD	ZC	ZK	ZS	ZP	ZZ	ZG	ZA	-	ZM	ZX

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów - obiekt mostowy

Numer ewidencyjny (JNI): 31000174

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Tryb wykonania	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek	Cena jednostkowa [zł]	Wartość robót [zł]
1	Nasypy i skarpy i schody skarpowe	Wykonanie umocnień	A	m ²	40,00	180,00	7 200,00
		Uzupełnianie lokalnych wyrw, zapadisk i ubytków ziemi	A	m ³	12,00	300,00	3 600,00
		Naprawa uszkodzeń w umocnieniach stożków i skarp wykonanych z elementów betonowych i kamiennych	A	m ²			
		Usuwanie krzaków	A	m ²	88,00	18,00	1 584,00
		Koszenie traw i niszczenie chwastów	A	m ²	68,00	14,00	952,00
		Utrzymanie czystości w otoczeniu obiektu	A	m ²			
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	Wymiana lub naprawa nawierzchni	2	m ²	96,00	140,00	13 440,00
		Uszczelnienie styków elementów konstrukcyjnych z warstwami nawierzchniowymi	2	m			
		Wykonać nową nawierzchnię wraz z podbudową	2	m ²			
3	Nawierzchnia jezdni	Wymiana lub naprawa nawierzchni	2	m ²	61,60	260,00	16 016,00
		Uszczelnienie styków elementów konstrukcyjnych z warstwami nawierzchniowymi	2	m			
		Bieżące utrzymanie czystości, usunięcie roślinności.	2	m ²			
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	Wymiana lub naprawa krawężników - nowe z nową kapą		m			
		Wykończenie nawierzchni chodników z izolacji bitumiczno-epoksydowej		m ²			
		Naprawa uszkodzeń w chodnikach i opaskach wykonanych z drobnowymiarowych elementów betonowych i kamiennych		m ²			
		Wymiana lub naprawa nawierzchni asfaltowej / bitumiczno-epoksydowej		m ²			
		Bieżące utrzymanie czystości, usunięcie roślinności.		m ²			
		Uszczelnienie styków i pęknięć elastycznym materiałem klejąco-uszczelniającym		m			
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Wymiana na nowe	2	m	34,40	600,00	20 640,00
		Dostosowanie balustrady do wysokości normatywnej	2	m			
		Remont osłon przeciwporażeniowych	2	m			
		Renowacja malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych	2	m ²			
		Renowacja betonowych części balustrad i barier	2	m ²			
		Uzupełnienie podłewek pod płytami podstaw słupków różnych elementów wyposażenia	2	m ³			
		Konserwacja barier ochronnych	2	kg			
6	Belki podporęczowe, gzymsy	Wykonanie tynku powierzchniowego (torkretowanie)	2	m ²			
		Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń w elementach betonowych	2	m ³	0,13	1800,00	229,82
		Uzupełnienie powłok ochronnych elementów betonowych	2	m ²	8,51	290,00	2 468,48
		Uszczelnienie styków i pęknięć elastycznym materiałem klejąco-uszczelniającym	2	m			
7	Urządzenia odwadniające	Wykonanie nowych urządzeń odwadniających: aco-drain, ściek przykrawężnikowy	2	m			
		Konserwacja elementów systemu odwodnienia - rury	2	m			
		Wykonanie ukierunkowanego spływu wód z jezdni	2	m	8,00	260,00	2 080,00
		Czyszczenie elementów systemu odwodnienia - wpusty	2	szt.			
		Czyszczenie lub wykonanie elementów systemu odwodnienia - ścieki skarpowe	2	m			
8	Izolacja pomostu	Wymiana lub remont izolacji	2	m ²	73,92	230,00	17 001,60
9	Konstrukcja pomostu	Wykonanie nowej konstrukcji	2	m ²	30,80	7500,00	231 000,00
		Likwidacja lokalnych ubytków, spekań i wykruszeń w elementach betonowych	2	m ³			
		Konserwacja powłoki ochronnej elementów betonowych	2	m ²			
		Wykonanie nowej konstrukcji	2	m ²	30,80	7500,00	231 000,00
		Oczyszczenie i naprawa konstrukcji stalowej	2	m ²			

10	Konstrukcja dźwigarów głównych	Uzupełnienie lokalnych ubytków w elementach konstrukcyjnych wykonanych z cegły	2	m ³			
		Naprawa lub uzupełnianie lokalnych uszkodzeń spoinowania elementów konstrukcyjnych z cegły	2	m			
		Uzupełnienie lokalnych ubytków w elementach konstrukcyjnych wykonanych z kamienia	2	m ³			
		Naprawa lub uzupełnianie lokalnych uszkodzeń spoinowania elementów kamiennych	2	m			
		Konserwacja powłoki ochronnej elementów betonowych	2	m ²			
		Konserwacja powłoki ochronnej elementów stalowych	2	m ²			
11	Łożyska	Nowe łożyska	5	szt.	10,00	1800,00	18 000,00
		Konserwacja łożysk	5	szt.			
12	Urządzenia dylatacyjne	Wymiana całości	2	m	11,00	3200,00	35 200,00
		Konserwacja szczelnych urządzeń dylatacyjnych typu blokowego i modułowego	2	m			
		Konserwacja bitumicznych przykryć dylatacyjnych	2	m ²			
		Konserwacja palczastego urządzenia dylatacyjnego		m			
		Czyszczenie urządzeń	2	m			
13	Przyczółki i fundamenty	Budowa nowych podpór	2	m ³	96,00	2400,00	230 400,00
		Likwidacja lokalnych ubytków, spękań i wykruszeń w elementach betonowych	2	m ³			
		Uzupełnienie lokalnych ubytków w elementach konstrukcyjnych wykonanych z cegły	2	m ³			
		Naprawa lub uzupełnianie lokalnych uszkodzeń spoinowania elementów konstrukcyjnych z cegły	2	m			
		Uzupełnienie lokalnych ubytków w elementach konstrukcyjnych wykonanych z kamienia	2	m ³			
		Naprawa lub uzupełnianie lokalnych uszkodzeń spoinowania elementów kamiennych	2	m			
		Uzupełnienie lokalnych ubytków w tynkarskich z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu (malowanie)	2	m ²			
		Konserwacja powłoki ochronnej elementów betonowych	2	m ²			
14	Filary i fundamenty	Torkretowanie, remont elementu		m ³			
		Likwidacja lokalnych ubytków, spękań i wykruszeń w elementach betonowych		m ³			
		Uzupełnienie lokalnych ubytków w elementach konstrukcyjnych wykonanych z cegły		m ³			
		Naprawa lub uzupełnianie lokalnych uszkodzeń spoinowania elementów konstrukcyjnych z cegły		m			
		Uzupełnienie lokalnych ubytków w elementach konstrukcyjnych wykonanych z kamienia		m ³			
		Naprawa lub uzupełnianie lokalnych uszkodzeń spoinowania elementów kamiennych		m			
		Uzupełnienie lokalnych ubytków w tynkarskich z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu (malowanie)		m ²			
		Konserwacja powłoki ochronnej elementów betonowych		m ²			
15	Pylony						
16	Mechanizm ruchu przęseł	Konserwacja powłoki ochronnej elementów stalowych		m ²			
		Remont całego elementu		kpl.			
17	Przeguby	Konserwacja powłoki ochronnej elementów stalowych		m ²			
		Remont całego elementu		kpl.			
18	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	Naprawa umocnienia brzegu	2	m	12,00	180,00	2 160,00
		Usuwanie zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc	2	m ²	36,00	18,00	648,00
		Usuwanie krzaków	2	m ²	9,00	16,00	144,00
		Koszenie traw i niszczenie chwastów	2	m ²	36,00	14,00	504,00
19	Konstrukcje oporowe, skrzydełka	Budowa nowych	2	m ²	4,48	2600,00	11 648,00
		Likwidacja lokalnych ubytków, spękań i wykruszeń w elementach betonowych	2	m ³			
		Uzupełnienie lokalnych ubytków w elementach konstrukcyjnych wykonanych z cegły	2	m ³			
		Naprawa lub uzupełnianie lokalnych uszkodzeń spoinowania elementów konstrukcyjnych z cegły	2	m			
		Uzupełnienie lokalnych ubytków w elementach konstrukcyjnych wykonanych z kamienia	2	m ³			

		Naprawa lub uzupełnienie lokalnych uszkodzeń spoinowania elementów kamiennych	2	m			
		Uzupełnienie lokalnych ubytków w tynkarskich z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu (malowanie)	2	m ²			
		Konserwacja powłoki ochronnej elementów betonowych	2	m ²			
20	Schody pochylnie i dojścia obsługi	Remont całego elementu		m			
		Likwidacja lokalnych ubytków, spękań i wykruszeń w elementach betonowych		m ³			
		Renowacja malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych i betonowych		m ²			
21	Zakotwienia cięgien						
22	Cięgna						
23	Dewiatory cięgien						
24	Wózki rewizyjne						
25	Ekrany przeciwhałasowe						
26	Windy i szyby wentylacyjne						
27	Urządzenia ochrony środowiska						
28	Urządzenia obce	Wymiana lub naprawa osłon	3	m	36,00	250,00	9 000,00
		Konserwacja powłoki ochronnej elementów stalowych	3	m ²			
		Likwidacja nieczynnych urządzeń	3	m			
Ogółem wartość robót [zł]							854 915,90

Wykonawca przeglądu				
	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
1.	mgr inż. Eligiusz Michalak	2021.06.28		Obiekt uległ awarii, remont ekonomicznie nieuzasadniony. Zaplanować budowę nowego mostu. Dalsze użytkowanie obiektu pod specjalnym nadzorem i obserwacją.
2.	--	2021.06.28		

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Kierownik Rejonu Dróg				

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Oddziałowy Inspektor Mostowy				
Naczelnik Wydziału Mostów				

Załącznik 1 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU z dnia 2021.06.28	Karta Nr 1.1
		
Fot. 1. Widok główny obiektu od strony drogi DK-6 (---)	Fot. 2. Widok główny obiektu od strony ul. 12 Marca (---)	
		
Fot. 3. Widok z obiektu w stronę drogi DK-6 (---)	Fot. 4. Widok z obiektu w stronę ul. 12 Marca (---)	
		
Fot. 5. Widok na lewą stronę od drogi DK-6 (---)	Fot. 6. Widok na prawą stronę od drogi DK-6 (---)	
		
Fot. 7. Widok na lewą stronę od ul. 12 Marca (---)	Fot. 8. Widok na prawą stronę od ul. 12 Marca (---)	

Załącznik 1 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU z dnia 2021.06.28		Karta Nr 1.2	
					
Fot. 9. Balustrada po stronie wody dolnej – widok w kier. ul. 12 Marca (---)		Fot. 10. Balustrada po stronie wody górnej – widok w kier. ul. 12 Marca (---)			
					
Fot. 11. Balustrada po stronie wody górnej – widok w kier. drogi DK-6 (---)		Fot. 12. Balustrada po stronie wody dolnej – widok w kier. drogi DK-6 (---)			
					
Fot. 13. Widok z obiektu w stronę wody górnej (---)		Fot. 14. Widok z obiektu w stronę wody dolnej (---)			

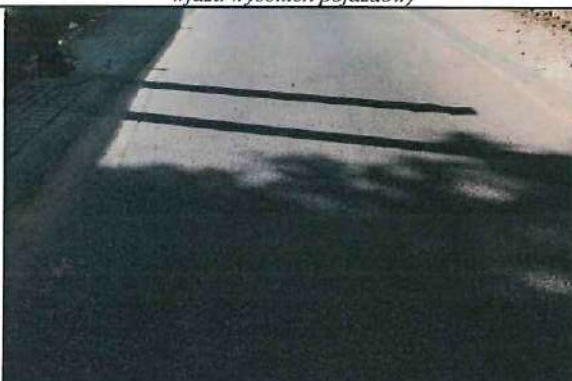
Załącznik 1 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU z dnia 2021.06.28	Karta Nr 1.3
		
Fot. 15. Widok z boku od strony wody górnej (Przełamana konstrukcja nośna, zapadnięty przyczółek)	Fot. 16. Widok z boku od strony wody górnej (Przełamana konstrukcja nośna, zapadnięty przyczółek)	
		
Fot. 17. Widok z boku od strony wody dolnej (Przełamana konstrukcja nośna, zapadnięty przyczółek)	Fot. 18. Widok z boku od strony wody dolnej (Przełamana konstrukcja nośna, zapadnięty przyczółek)	
		
Fot. 19. Widok spod obiektu w stronę wody górnej (---)	Fot. 20. Widok spod obiektu w stronę wody górnej (---)	
		
Fot. 21. Widok spod obiektu w stronę wody dolnej (---)	Fot. 22. Widok spod obiektu w stronę wody dolnej (---)	

Załącznik 1 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU z dnia 2021.06.28	Karta Nr 1.4
		
Fot. 23. Skarpa z lewej strony przyczółka po stronie drogi DK-6 (---)	Fot. 24. Skarpa z prawej strony przyczółka po stronie drogi DK-6 (---)	
		
Fot. 25. Skarpa z lewej strony przyczółka po stronie ul. 12 Marca (---)	Fot. 26. Skarpa z prawej strony przyczółka po stronie ul. 12 Marca (---)	
		
Fot. 27. Dojazd z lewej strony – od strony drogi DK-6 (Zarośnięte pobocze, brak bariery drogowej i balustrady na dojeździe)	Fot. 28. Dojazd z prawej strony – od strony drogi DK-6 (Zarośnięte pobocze, brak bariery drogowej i balustrady na dojeździe)	
		
Fot. 29. Zjazd z drogi po lewej stronie – od strony ul. 12 Marca (---)	Fot. 30. Zjazd z drogi po prawej stronie – od strony ul. 12 Marca (---)	

Załącznik 1 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU z dnia 2021.06.28	Karta Nr 1.5
		
Fot. 31. Balustrada po stronie wody górnej (Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot, skorodowane stalowe elementy balustrady, wegetacja mchów)	Fot. 32. Balustrada po stronie wody dolnej (Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot, skorodowane stalowe elementy balustrady, wegetacja mchów)	
		
Fot. 33. Dojazd do obiektu od strony drogi DK-6 (Tymczasowo zdjęta belka poprzeczna z bramownicy ograniczającej wjazd wysokich pojazdów)	Fot. 34. Dojazd do obiektu od strony drogi DK-6 (Tymczasowo zdjęta belka poprzeczna z bramownicy ograniczającej wjazd wysokich pojazdów)	
		
Fot. 35. Dojazd do obiektu od strony drogi DK-6 (Tymczasowo zdjęta belka poprzeczna z bramownicy ograniczającej wjazd wysokich pojazdów)	Fot. 36. Dojazd do obiektu od strony drogi DK-6 (Tymczasowo zdjęta belka poprzeczna z bramownicy ograniczającej wjazd wysokich pojazdów)	
		
Fot. 37. Nawierzchnia na dojeździe – od strony drogi DK-6 (---)	Fot. 38. Nawierzchnia na dojeździe – od strony drogi DK-6 (---)	

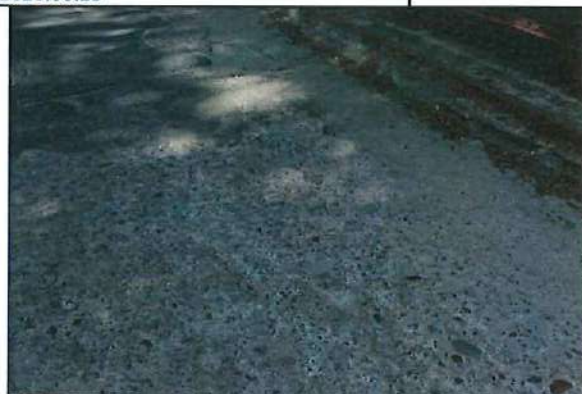
Załącznik 1 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2021.06.28	Karta Nr 2.1
		
Fot. 39. Nawierzchnia na dojeździe – od strony drogi DK-6 (Nieuregulowany spływ wód opadowych)	Fot. 40. Nawierzchnia na dojeździe – od strony drogi DK-6 (Nieuregulowany spływ wód opadowych)	
		
Fot. 41. Nawierzchnia na dojeździe – od strony ul. 12 Marca (Zdeformowana, nierówna nawierzchnia z płyt betonowych)	Fot. 42. Nawierzchnia na dojeździe – od strony ul. 12 Marca (Zdeformowana, nierówna nawierzchnia z płyt betonowych)	
		
Fot. 43. Nawierzchnia na dojeździe – od strony ul. 12 Marca (Zdeformowana, nierówna nawierzchnia z płyt betonowych)	Fot. 44. Nawierzchnia na dojeździe – od strony ul. 12 Marca (Zdeformowana, nierówna nawierzchnia z płyt betonowych)	
		
Fot. 45. Nawierzchnia na dojeździe – od strony ul. 12 Marca (Zdeformowana, nierówna nawierzchnia z płyt betonowych)	Fot. 46. Nawierzchnia na dojeździe – od strony ul. 12 Marca (Zdeformowana, nierówna nawierzchnia z płyt betonowych)	

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2021.06.28		Karta Nr 2.2
				
Fot. 47. Nawierzchnia na obiekcie <i>(Powykruszany beton, zanieczyszczenia przy kapie, brak nawierzchni ochronnej)</i>		Fot. 48. Nawierzchnia na obiekcie <i>(Powykruszany beton, zanieczyszczenia przy kapie, brak nawierzchni ochronnej)</i>		
				
Fot. 49. Nawierzchnia na obiekcie <i>(Powykruszany beton, zanieczyszczenia przy kapie, brak nawierzchni ochronnej)</i>		Fot. 50. Nawierzchnia na obiekcie <i>(Powykruszany beton, zanieczyszczenia przy kapie, brak nawierzchni ochronnej)</i>		
				
Fot. 51. Nawierzchnia na obiekcie <i>(Powykruszany beton, zanieczyszczenia przy kapie, brak nawierzchni ochronnej)</i>		Fot. 52. Nawierzchnia na obiekcie <i>(Powykruszany beton, zanieczyszczenia przy kapie, brak nawierzchni ochronnej)</i>		
				
Fot. 53. Nawierzchnia na obiekcie <i>(Powykruszany beton, zanieczyszczenia przy kapie, brak nawierzchni ochronnej)</i>		Fot. 54. Nawierzchnia na obiekcie <i>(Powykruszany beton, zanieczyszczenia przy kapie, brak nawierzchni ochronnej)</i>		

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2021.06.28	Karta Nr 2.3
		
Fot. 55. Nawierzchnia na obiekcie <i>(Powykruszony beton, zanieczyszczenia przy kapie, brak nawierzchni ochronnej)</i>	Fot. 56. Nawierzchnia na obiekcie <i>(Powykruszony beton, zanieczyszczenia przy kapie, brak nawierzchni ochronnej)</i>	
		
Fot. 57. Nawierzchnia na obiekcie <i>(Powykruszony beton, spękany asfalt zanieczyszczenia przy kapie, brak nawierzchni ochronnej)</i>	Fot. 58. Nawierzchnia na obiekcie <i>(Powykruszony beton, spękany asfalt, zanieczyszczenia przy kapie, brak nawierzchni ochronnej)</i>	
		
Fot. 59. Nawierzchnia na obiekcie <i>(Powykruszony beton, spękany asfalt, zanieczyszczenia przy kapie, brak nawierzchni ochronnej)</i>	Fot. 60. Nawierzchnia na obiekcie <i>(Powykruszony beton, spękany asfalt, zanieczyszczenia przy kapie, brak nawierzchni ochronnej)</i>	
		
Fot. 61. Nawierzchnia na obiekcie <i>(Powykruszony beton, spękany asfalt, zanieczyszczenia przy kapie, brak nawierzchni ochronnej)</i>	Fot. 62. Nawierzchnia na obiekcie <i>(Powykruszony beton, spękany asfalt, zanieczyszczenia przy kapie, brak nawierzchni ochronnej)</i>	

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2021.06.28	Karta Nr 2.4
		
Fot. 63. Nawierzchnia na obiekcie <i>(Powykruszony beton, spękany asfalt, zanieczyszczenia przy kapie, brak nawierzchni ochronnej)</i>	Fot. 64. Nawierzchnia na obiekcie <i>(Powykruszony beton, spękany asfalt, zanieczyszczenia przy kapie, brak nawierzchni ochronnej)</i>	
		
Fot. 65. Nawierzchnia na obiekcie <i>(Powykruszony beton, spękany asfalt, zanieczyszczenia przy kapie, brak nawierzchni ochronnej)</i>	Fot. 66. Nawierzchnia na obiekcie <i>(Powykruszony beton, spękany asfalt, zanieczyszczenia przy kapie, brak nawierzchni ochronnej)</i>	
		
Fot. 67. Nawierzchnia na obiekcie <i>(Powykruszony beton, zanieczyszczenia przy kapie, brak nawierzchni ochronnej)</i>	Fot. 68. Nawierzchnia na obiekcie <i>(Powykruszony beton, zanieczyszczenia przy kapie, brak nawierzchni ochronnej)</i>	
		
Fot. 69. Balustrada po stronie wody górnej <i>(Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot, skorodowane stalowe elementy balustrady)</i>	Fot. 70. Balustrada po stronie wody górnej <i>(Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot, skorodowane stalowe elementy balustrady)</i>	

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2021.06.28	Karta Nr 2.5
		
Fot. 71. Balustrada po stronie wody górnej <i>(Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot, skorodowane stalowe elementy balustrady)</i>	Fot. 72. Balustrada po stronie wody górnej <i>(Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot, skorodowane stalowe elementy balustrady)</i>	
		
Fot. 73. Balustrada po stronie wody górnej <i>(Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot)</i>	Fot. 74. Balustrada po stronie wody górnej <i>(Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot)</i>	
		
Fot. 75. Balustrada po stronie wody górnej <i>(Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot i wegetacja mchów, skorodowane stalowe elementy balustrady)</i>	Fot. 76. Balustrada po stronie wody górnej <i>(Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot i wegetacja mchów, skorodowane stalowe elementy balustrady)</i>	
		
Fot. 77. Balustrada po stronie wody górnej <i>(Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot)</i>	Fot. 78. Balustrada po stronie wody górnej <i>(Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot)</i>	

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2021.06.28		Karta Nr 2.6	
					
Fot. 79. Balustrada po stronie wody górnej <i>(Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot i wegetacja mchów, skorodowane stalowe elementy balustrady)</i>				Fot. 80. Balustrada po stronie wody górnej <i>(Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot i wegetacja mchów, skorodowane stalowe elementy balustrady)</i>	
					
Fot. 81. Balustrada po stronie wody górnej <i>(Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot)</i>				Fot. 82. Balustrada po stronie wody górnej <i>(Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot)</i>	
					
Fot. 83. Balustrada po stronie wody górnej <i>(Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot)</i>				Fot. 84. Balustrada po stronie wody górnej <i>(Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot)</i>	
					
Fot. 85. Balustrada po stronie wody górnej <i>(Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot)</i>				Fot. 86. Balustrada po stronie wody górnej <i>(Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot)</i>	

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej/- pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2021.06.28	Karta Nr 2.7
		
Fot. 87. Balustrada po stronie wody górnej (Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot)	Fot. 88. Balustrada po stronie wody górnej (Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot)	
		
Fot. 89. Balustrada po stronie wody górnej (Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot)	Fot. 90. Balustrada po stronie wody górnej (Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot)	
		
Fot. 91. Balustrada po stronie wody górnej (Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot)	Fot. 92. Balustrada po stronie wody górnej (Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot)	
		
Fot. 93. Balustrada po stronie wody górnej (Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot)	Fot. 94. Balustrada po stronie wody górnej (Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot)	

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2021.06.28		Karta Nr 2.8
				
Fot. 95. Balustrada po stronie wody górnej (Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot i wegetacja mchów, skorodowane stalowe elementy balustrady, korozja odsłoniętego zbrojenia)		Fot. 96. Balustrada po stronie wody górnej (Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot i wegetacja mchów, skorodowane stalowe elementy balustrady, korozja odsłoniętego zbrojenia)		
				
Fot. 97. Balustrada po stronie wody górnej (Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot i wegetacja mchów, skorodowane stalowe elementy balustrady, korozja odsłoniętego zbrojenia)		Fot. 98. Balustrada po stronie wody górnej (Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot i wegetacja mchów, skorodowane stalowe elementy balustrady, korozja odsłoniętego zbrojenia)		
				
Fot. 99. Balustrada po stronie wody górnej (Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot i wegetacja mchów, skorodowane stalowe elementy balustrady, korozja odsłoniętego zbrojenia)		Fot. 100. Balustrada po stronie wody górnej (Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot i wegetacja mchów, skorodowane stalowe elementy balustrady, korozja odsłoniętego zbrojenia)		
				
Fot. 101. Balustrada po stronie wody górnej (Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot i wegetacja mchów, korozja odsłoniętego zbrojenia)		Fot. 102. Balustrada po stronie wody górnej (Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot i wegetacja mchów, korozja odsłoniętego zbrojenia)		

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2021.06.28	Karta Nr 2.9
		
Fot. 103. Balustrada po stronie wody górnej (Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot i wegetacja mchów, korozja odsłoniętego zbrojenia)	Fot. 104. Balustrada po stronie wody górnej (Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot i wegetacja mchów, skorodowane stalowe elementy balustrady, korozja odsłoniętego zbrojenia)	
		
Fot. 105. Balustrada po stronie wody górnej (Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot i wegetacja mchów, skorodowane stalowe elementy balustrady, korozja odsłoniętego zbrojenia)	Fot. 106. Balustrada po stronie wody górnej (Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot i wegetacja mchów, skorodowane stalowe elementy balustrady, korozja odsłoniętego zbrojenia)	
		
Fot. 107. Balustrada po stronie wody górnej (Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot i wegetacja mchów, skorodowane stalowe elementy balustrady, korozja odsłoniętego zbrojenia)	Fot. 108. Balustrada po stronie wody górnej (Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot i wegetacja mchów, skorodowane stalowe elementy balustrady, korozja odsłoniętego zbrojenia)	
		
Fot. 109. Balustrada po stronie wody górnej (Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot, skorodowane stalowe elementy balustrady)	Fot. 110. Balustrada po stronie wody górnej (Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot, skorodowane stalowe elementy balustrady)	

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu:
(JNI) 31000174

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU
z dnia 2021.06.28

Karta Nr 2.10



Fot. 111. Balustrada po stronie wody górnej
(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)



Fot. 112. Balustrada po stronie wody górnej
(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)



Fot. 113. Balustrada po stronie wody górnej
(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)



Fot. 114. Balustrada po stronie wody górnej
(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)



Fot. 115. Balustrada po stronie wody górnej
(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)



Fot. 116. Balustrada po stronie wody górnej
(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)



Fot. 117. Balustrada po stronie wody górnej
(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)



Fot. 118. Balustrada po stronie wody górnej
(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2021.06.28	Karta Nr 2.11
		
Fot. 119. Balustrada po stronie wody górnej (Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)	Fot. 120. Balustrada po stronie wody górnej (Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)	
		
Fot. 121. Balustrada po stronie wody górnej (Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)	Fot. 122. Balustrada po stronie wody górnej (Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)	
		
Fot. 123. Balustrada po stronie wody górnej (Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)	Fot. 124. Balustrada po stronie wody górnej (Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)	
		
Fot. 125. Balustrada po stronie wody górnej (Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)	Fot. 126. Balustrada po stronie wody górnej (Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)	

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2021.06.28		Karta Nr 2.12	
					
Fot. 127. Balustrada po stronie wody górnej (Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)				Fot. 128. Balustrada po stronie wody górnej (Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)	
					
Fot. 129. Balustrada po stronie wody górnej (Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)				Fot. 130. Balustrada po stronie wody górnej (Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)	
					
Fot. 131. Balustrada po stronie wody górnej (Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)				Fot. 132. Balustrada po stronie wody górnej (Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)	
					
Fot. 133. Balustrada po stronie wody górnej (Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)				Fot. 134. Balustrada po stronie wody górnej (Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)	

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2021.06.28	Karta Nr 2.13
		
Fot. 135. Balustrada po stronie wody górnej (Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)	Fot. 136. Balustrada po stronie wody górnej (Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)	
		
Fot. 137. Balustrada po stronie wody górnej (Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)	Fot. 138. Balustrada po stronie wody górnej (Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)	
		
Fot. 139. Balustrada po stronie wody górnej (Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)	Fot. 140. Balustrada po stronie wody górnej (Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)	
		
Fot. 141. Balustrada po stronie wody górnej (Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)	Fot. 142. Balustrada po stronie wody górnej (Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)	

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu:
(JN1) 31000174

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU
z dnia 2021.06.28

Karta Nr 2.14



Fot. 143. Balustrada po stronie wody górnej
(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)



Fot. 144. Balustrada po stronie wody górnej
(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)



Fot. 145. Balustrada po stronie wody górnej
(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)



Fot. 146. Balustrada po stronie wody górnej
(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)



Fot. 147. Balustrada po stronie wody górnej
(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)



Fot. 148. Balustrada po stronie wody górnej
(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)



Fot. 149. Balustrada po stronie wody górnej
(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)



Fot. 150. Balustrada po stronie wody górnej
(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2021.06.28	Karta Nr 2.15
		
Fot. 151. Balustrada po stronie wody górnej <i>(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)</i>	Fot. 152. Balustrada po stronie wody górnej <i>(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)</i>	
		
Fot. 153. Balustrada po stronie wody górnej (---)	Fot. 154. Balustrada po stronie wody górnej (---)	
		
Fot. 155. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)</i>	Fot. 156. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)</i>	
		
Fot. 157. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)</i>	Fot. 158. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)</i>	

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu:
(JNI) 31000174

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU
z dnia 2021.06.28

Karta Nr 2.16



Fot. 159. Balustrada po stronie wody dolnej
(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)



Fot. 160. Balustrada po stronie wody dolnej
(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)



Fot. 161. Balustrada po stronie wody dolnej
(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)



Fot. 162. Balustrada po stronie wody dolnej
(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)



Fot. 163. Balustrada po stronie wody dolnej
(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)



Fot. 164. Balustrada po stronie wody dolnej
(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)



Fot. 165. Balustrada po stronie wody dolnej
(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)



Fot. 166. Balustrada po stronie wody dolnej
(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2021.06.28	Karta Nr 2.17
		
Fot. 167. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)</i>	Fot. 168. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)</i>	
		
Fot. 169. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)</i>	Fot. 170. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)</i>	
		
Fot. 171. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)</i>	Fot. 172. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)</i>	
		
Fot. 173. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)</i>	Fot. 174. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)</i>	

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu:
(JNI) 31000174

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU
z dnia 2021.06.28

Karta Nr 2.18



Fot. 175. Balustrada po stronie wody dolnej
(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)



Fot. 176. Balustrada po stronie wody dolnej
(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)



Fot. 177. Balustrada po stronie wody dolnej
(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)



Fot. 178. Balustrada po stronie wody dolnej
(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)



Fot. 179. Balustrada po stronie wody dolnej
(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)



Fot. 180. Balustrada po stronie wody dolnej
(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)

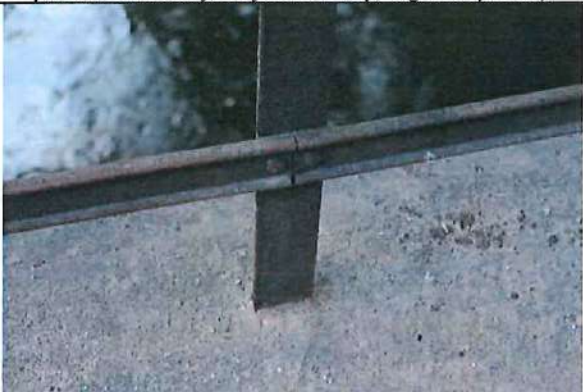


Fot. 181. Balustrada po stronie wody dolnej
(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)



Fot. 182. Balustrada po stronie wody dolnej
(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2021.06.28	Karta Nr 2.19
		
Fot. 183. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)</i>	Fot. 184. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)</i>	
		
Fot. 185. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)</i>	Fot. 186. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)</i>	
		
Fot. 187. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)</i>	Fot. 188. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)</i>	
		
Fot. 189. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)</i>	Fot. 190. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)</i>	

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

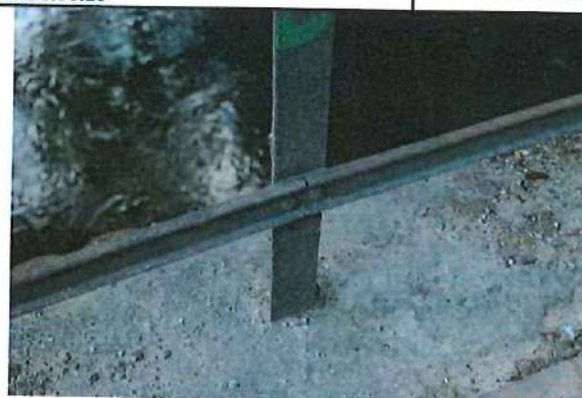
Numer ewidencyjny obiektu:
(JNI) 31000174

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU
z dnia 2021.06.28

Karta Nr 2.20



Fot. 191. Balustrada po stronie wody dolnej
(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)



Fot. 192. Balustrada po stronie wody dolnej
(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)



Fot. 193. Balustrada po stronie wody dolnej
(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)



Fot. 194. Balustrada po stronie wody dolnej
(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)



Fot. 195. Balustrada po stronie wody dolnej
(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)



Fot. 196. Balustrada po stronie wody dolnej
(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)



Fot. 197. Balustrada po stronie wody dolnej
(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)



Fot. 198. Balustrada po stronie wody dolnej
(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2021.06.28	Karta Nr 2.21
		
Fot. 199. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)</i>	Fot. 200. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)</i>	
		
Fot. 201. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)</i>	Fot. 202. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)</i>	
		
Fot. 203. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)</i>	Fot. 204. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)</i>	
		
Fot. 205. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)</i>	Fot. 206. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Powyginane i skorodowane stalowe elementy balustrady, brak powłoki malarskiej, miejscowe wżery, organiczny nalot)</i>	

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu:
(JNI) 31000174

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU
z dnia 2021.06.28

Karta Nr 2.22



Fot. 207. Balustrada po stronie wody dolnej
(Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot, skorodowane stalowe elementy balustrady, wegetacja mchów)



Fot. 208. Balustrada po stronie wody dolnej
(Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot, skorodowane stalowe elementy balustrady, wegetacja mchów)



Fot. 209. Balustrada po stronie wody dolnej
(Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot, skorodowane stalowe elementy balustrady, wegetacja mchów)



Fot. 210. Balustrada po stronie wody dolnej
(Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot, skorodowane stalowe elementy balustrady, wegetacja mchów)



Fot. 211. Balustrada po stronie wody dolnej
(Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot, skorodowane stalowe elementy balustrady, wegetacja mchów)



Fot. 212. Balustrada po stronie wody dolnej
(Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot, skorodowane stalowe elementy balustrady, wegetacja mchów)



Fot. 213. Balustrada po stronie wody dolnej
(Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot, wegetacja mchów)



Fot. 214. Balustrada po stronie wody dolnej
(Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot, balustrady, wegetacja mchów)

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2021.06.28		Karta Nr 2.23	
					
Fot. 215. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot, skorodowane stalowe elementy balustrady, wegetacja mchów)</i>		Fot. 216. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot, skorodowane stalowe elementy balustrady, wegetacja mchów)</i>			
					
Fot. 217. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot, wegetacja mchów)</i>		Fot. 218. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot, wegetacja mchów)</i>			
					
Fot. 219. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot, skorodowane stalowe elementy balustrady, wegetacja mchów)</i>		Fot. 220. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot, skorodowane stalowe elementy balustrady, wegetacja mchów)</i>			
					
Fot. 221. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot, wegetacja mchów)</i>		Fot. 222. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot, wegetacja mchów)</i>			

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2021.06.28		Karta Nr 2.24	
					
Fot. 223. Balustrada po stronie wody dolnej (Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot, skorodowane stalowe elementy balustrady, wegetacja mchów)				Fot. 224. Balustrada po stronie wody dolnej (Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot, skorodowane stalowe elementy balustrady, wegetacja mchów)	
					
Fot. 225. Balustrada po stronie wody dolnej (Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot, skorodowane stalowe elementy balustrady, wegetacja mchów)				Fot. 226. Balustrada po stronie wody dolnej (Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot, skorodowane stalowe elementy balustrady, wegetacja mchów)	
					
Fot. 227. Balustrada po stronie wody dolnej (Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot, skorodowane stalowe elementy balustrady, wegetacja mchów)				Fot. 228. Balustrada po stronie wody dolnej (Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot, skorodowane stalowe elementy balustrady, wegetacja mchów)	
					
Fot. 229. Balustrada po stronie wody dolnej (Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot, skorodowane stalowe elementy balustrady, wegetacja mchów)				Fot. 230. Balustrada po stronie wody dolnej (Poniszczony mur oporowy, spękania, wykruszenia betonu, organiczny nalot, skorodowane stalowe elementy balustrady, wegetacja mchów)	

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2021.06.28	Karta Nr 2.25
		
Fot. 231. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Skruszony beton murka, pęknięcie w betonie, organiczny nalot, brak powłoki ochronnej betonu, wegetacja mchów)</i>	Fot. 232. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Skruszony beton murka, pęknięcie w betonie, organiczny nalot, brak powłoki ochronnej betonu, wegetacja mchów)</i>	
		
Fot. 233. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Skruszony beton murka, pęknięcie w betonie, organiczny nalot, brak powłoki ochronnej betonu, wegetacja mchów)</i>	Fot. 234. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Skruszony beton murka, pęknięcie w betonie, organiczny nalot, brak powłoki ochronnej betonu, wegetacja mchów)</i>	
		
Fot. 235. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Skruszony beton murka, pęknięcie w betonie, organiczny nalot, brak powłoki ochronnej betonu, wegetacja mchów)</i>	Fot. 236. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Skruszony beton murka, pęknięcie w betonie, organiczny nalot, brak powłoki ochronnej betonu, wegetacja mchów)</i>	
		
Fot. 237. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Skruszony beton murka, pęknięcie w betonie, organiczny nalot, brak powłoki ochronnej betonu, wegetacja mchów)</i>	Fot. 238. Balustrada po stronie wody dolnej <i>(Skruszony beton murka, pęknięcie w betonie, organiczny nalot, brak powłoki ochronnej betonu, wegetacja mchów)</i>	

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu:
(JNI) 31000174

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU
z dnia 2021.06.28

Karta Nr 2.26



Fot. 239. Balustrada po stronie wody dolnej
(Skruszony beton murka, spękania betonu, organiczny nalot, brak powłoki ochronnej betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia oraz stalowych elementów balustrady, wegetacja mchów)



Fot. 240. Balustrada po stronie wody dolnej
(Skruszony beton murka, spękania betonu, organiczny nalot, brak powłoki ochronnej betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia oraz stalowych elementów balustrady, wegetacja mchów)



Fot. 241. Balustrada po stronie wody dolnej
(Skruszony beton murka, spękania betonu, organiczny nalot, brak powłoki ochronnej betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia oraz stalowych elementów balustrady, wegetacja mchów)



Fot. 242. Balustrada po stronie wody dolnej
(Skruszony beton murka, spękania betonu, organiczny nalot, brak powłoki ochronnej betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia oraz stalowych elementów balustrady, wegetacja mchów)



Fot. 243. Balustrada po stronie wody dolnej
(Skruszony beton murka, spękania betonu, organiczny nalot, brak powłoki ochronnej betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia oraz stalowych elementów balustrad, wegetacja mchów y)



Fot. 244. Balustrada po stronie wody dolnej
(Skruszony beton murka, spękania betonu, organiczny nalot, brak powłoki ochronnej betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia oraz stalowych elementów balustrady, wegetacja mchów)



Fot. 245. Balustrada po stronie wody dolnej
(Skruszony beton murka, spękania betonu, organiczny nalot, brak powłoki ochronnej betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia oraz stalowych elementów balustrad, wegetacja mchów y)



Fot. 246. Balustrada po stronie wody dolnej
(Skruszony beton murka, spękania betonu, organiczny nalot, brak powłoki ochronnej betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia oraz stalowych elementów balustrady, wegetacja mchów)

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2021.06.28	Karta Nr 2.27
		
Fot. 247. Balustrada po stronie wody dolnej (Skruszony beton murka, spękania betonu, organiczny nalot, brak powłoki ochronnej betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia, wegetacja mchów y)	Fot. 248. Balustrada po stronie wody dolnej (Skruszony beton murka, spękania betonu, organiczny nalot, brak powłoki ochronnej betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia, wegetacja mchów)	
		
Fot. 249. Balustrada po stronie wody dolnej (Skruszony beton murka, spękania betonu, organiczny nalot, brak powłoki ochronnej betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia oraz stalowych elementów balustrad, wegetacja mchów y)	Fot. 250. Balustrada po stronie wody dolnej (Skruszony beton murka, spękania betonu, organiczny nalot, brak powłoki ochronnej betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia oraz stalowych elementów balustrady, wegetacja mchów)	
		
Fot. 251. Balustrada po stronie wody dolnej (Skruszony beton murka, spękania betonu, organiczny nalot, brak powłoki ochronnej betonu)	Fot. 252. Balustrada po stronie wody dolnej (Skruszony beton murka, spękania betonu, organiczny nalot, brak powłoki ochronnej betonu)	
		
Fot. 253. Balustrada po stronie wody dolnej (Skruszony beton murka, spękania betonu, organiczny nalot, brak powłoki ochronnej betonu)	Fot. 254. Balustrada po stronie wody dolnej (Skruszony beton murka, spękania betonu, organiczny nalot, brak powłoki ochronnej betonu)	

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu:
(JNI) 31000174

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU
z dnia 2021.06.28

Karta Nr 2.28



Fot. 255. Balustrada po stronie wody dolnej
(Polamane i porozrzucane betonowe bloki murka oporowego)



Fot. 256. Balustrada po stronie wody dolnej
(Polamane i porozrzucane betonowe bloki murka oporowego)



Fot. 257. Kapa i gzyms po stronie wody górnej
(Spękania i wykruszenia betonu, zanieczyszczenia, zalegająca ziemia, wegetacja roślinności, skorodowane stalowe kątowniki)



Fot. 258. Kapa i gzyms po stronie wody górnej
(Spękania i wykruszenia betonu, zanieczyszczenia, zalegająca ziemia, wegetacja roślinności, skorodowane stalowe kątowniki)



Fot. 259. Kapa i gzyms po stronie wody górnej
(Spękania i wykruszenia betonu, zanieczyszczenia, zalegająca ziemia, wegetacja roślinności, skorodowane stalowe kątowniki)



Fot. 260. Kapa i gzyms po stronie wody górnej
(Spękania i wykruszenia betonu, zanieczyszczenia, zalegająca ziemia, wegetacja roślinności, skorodowane stalowe kątowniki)



Fot. 261. Kapa i gzyms po stronie wody górnej
(Spękania i wykruszenia betonu, zanieczyszczenia, zalegająca ziemia, wegetacja roślinności, skorodowane stalowe kątowniki)



Fot. 262. Kapa i gzyms po stronie wody górnej
(Spękania i wykruszenia betonu, zanieczyszczenia, zalegająca ziemia, wegetacja roślinności, skorodowane stalowe kątowniki)

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2021.06.28	Karta Nr 2.29
		
Fot. 263. Kapa i gzyms po stronie wody górnej (Spękania i wykruszenia betonu, zanieczyszczenia, zalegająca ziemia, wegetacja roślinności, skorodowane stalowe kątowniki)	Fot. 264. Kapa i gzyms po stronie wody górnej (Spękania i wykruszenia betonu, zanieczyszczenia, zalegająca ziemia, wegetacja roślinności, skorodowane stalowe kątowniki)	
		
Fot. 265. Kapa i gzyms po stronie wody górnej (Spękania i wykruszenia betonu, zanieczyszczenia, zalegająca ziemia, wegetacja roślinności, skorodowane stalowe kątowniki)	Fot. 266. Kapa i gzyms po stronie wody górnej (Spękania i wykruszenia betonu, zanieczyszczenia, zalegająca ziemia, wegetacja roślinności, skorodowane stalowe kątowniki)	
		
Fot. 267. Kapa i gzyms po stronie wody górnej (Spękania i wykruszenia betonu, zanieczyszczenia, zalegająca ziemia, wegetacja roślinności, skorodowane stalowe kątowniki)	Fot. 268. Kapa i gzyms po stronie wody górnej (Spękania i wykruszenia betonu, zanieczyszczenia, zalegająca ziemia, wegetacja roślinności, skorodowane stalowe kątowniki)	
		
Fot. 269. Kapa i gzyms po stronie wody górnej (Spękania i wykruszenia betonu, zanieczyszczenia, zalegająca ziemia, wegetacja roślinności, skorodowane stalowe kątowniki)	Fot. 270. Kapa i gzyms po stronie wody górnej (Spękania i wykruszenia betonu, zanieczyszczenia, zalegająca ziemia, wegetacja roślinności, skorodowane stalowe kątowniki)	

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu:
(JNI) 31000174

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU
z dnia 2021.06.28

Karta Nr 2.30



Fot. 271. Kapa i gzyms po stronie wody górnej
(Spękania i wykruszenia betonu, zanieczyszczenia, zalegająca ziemia, wegetacja roślinności, skorodowane stalowe kątowniki)



Fot. 272. Kapa i gzyms po stronie wody górnej
(Spękania i wykruszenia betonu, zanieczyszczenia, zalegająca ziemia, wegetacja roślinności, skorodowane stalowe kątowniki)



Fot. 273. Kapa i gzyms po stronie wody górnej
(Miejsce załamania konstrukcji, wykruszenia i ubytki betonu, zalegający piasek oraz ziemia, brak powłoki ochronnej)



Fot. 274. Kapa i gzyms po stronie wody górnej
(Miejsce załamania konstrukcji, wykruszenia i ubytki betonu, zalegający piasek oraz ziemia, brak powłoki ochronnej)



Fot. 275. Kapa i gzyms po stronie wody górnej
(Spękania i wykruszenia betonu, zanieczyszczenia, zalegająca ziemia, wegetacja roślinności, skorodowane stalowe kątowniki)



Fot. 276. Kapa i gzyms po stronie wody górnej
(Spękania i wykruszenia betonu, zanieczyszczenia, zalegająca ziemia, wegetacja roślinności, skorodowane stalowe kątowniki)



Fot. 277. Kapa i gzyms po stronie wody górnej
(Spękania i wykruszenia betonu, zanieczyszczenia, zalegająca ziemia, wegetacja roślinności)



Fot. 278. Kapa i gzyms po stronie wody górnej
(Spękania i wykruszenia betonu, zanieczyszczenia, zalegająca ziemia, wegetacja roślinności)

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2021.06.28	Karta Nr 2.31
		
Fot. 279. Kapa i gzyms po stronie wody górnej (Spękania i wykruszenia betonu, zanieczyszczenia, zalegająca ziemia, wegetacja roślinności)	Fot. 280. Kapa i gzyms po stronie wody górnej (Spękania i wykruszenia betonu, zanieczyszczenia, zalegająca ziemia, wegetacja roślinności)	
		
Fot. 281. Kapa i gzyms po stronie wody górnej (Zanieczyszczenia, organiczny nalot, brak powłoki ochronnej betonu, wykruszenia i ubytki)	Fot. 282. Kapa i gzyms po stronie wody górnej (Zanieczyszczenia, organiczny nalot, brak powłoki ochronnej betonu, wykruszenia i ubytki)	
		
Fot. 283. Kapa i gzyms po stronie wody górnej (Zanieczyszczenia, organiczny nalot, brak powłoki ochronnej betonu, wykruszenia i ubytki)	Fot. 284. Kapa i gzyms po stronie wody górnej (Zanieczyszczenia, organiczny nalot, brak powłoki ochronnej betonu, wykruszenia i ubytki)	
		
Fot. 285. Kapa i gzyms po stronie wody dolnej (Spękania i wykruszenia betonu, zanieczyszczenia, zalegająca ziemia, wegetacja roślinności, skorodowane stalowe kątowniki)	Fot. 286. Kapa i gzyms po stronie wody dolnej (Spękania i wykruszenia betonu, zanieczyszczenia, zalegająca ziemia, wegetacja roślinności, skorodowane stalowe kątowniki)	

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu:
(JN1) 31000174

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU
z dnia 2021.06.28

Karta Nr 2.32



Fot. 287. Kapa i gzyms po stronie wody dolnej
(Spękania i wykruszenia betonu, zanieczyszczenia, zalegająca ziemia, wegetacja roślinności, skorodowane stalowe kątowniki)



Fot. 288. Kapa i gzyms po stronie wody dolnej
(Spękania i wykruszenia betonu, zanieczyszczenia, zalegająca ziemia, wegetacja roślinności, skorodowane stalowe kątowniki)



Fot. 289. Kapa i gzyms po stronie wody dolnej
(Miejsce załamania konstrukcji, wykruszenia i ubytki betonu, zalegający piasek oraz ziemia, brak powłoki ochronnej)



Fot. 290. Kapa i gzyms po stronie wody dolnej
(Miejsce załamania konstrukcji, wykruszenia i ubytki betonu, zalegający piasek oraz ziemia, brak powłoki ochronnej)



Fot. 291. Kapa i gzyms po stronie wody dolnej
(Spękania i wykruszenia betonu, zanieczyszczenia, zalegająca ziemia, skorodowane stalowe kątowniki)



Fot. 292. Kapa i gzyms po stronie wody dolnej
(Spękania i wykruszenia betonu, zanieczyszczenia, zalegająca ziemia, skorodowane stalowe kątowniki)



Fot. 293. Kapa i gzyms po stronie wody dolnej
(Spękania i wykruszenia betonu, zanieczyszczenia, zalegająca ziemia, skorodowane stalowe kątowniki)



Fot. 294. Kapa i gzyms po stronie wody dolnej
(Spękania i wykruszenia betonu, zanieczyszczenia, zalegająca ziemia, skorodowane stalowe kątowniki)

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2021.06.28	Karta Nr 2.33
		
Fot. 295. Kapa i gzyms po stronie wody dolnej (Spękania i wykruszenia betonu, zanieczyszczenia, zalegająca ziemia, skorodowane stalowe kątowniki)	Fot. 296. Kapa i gzyms po stronie wody dolnej (Spękania i wykruszenia betonu, zanieczyszczenia, zalegająca ziemia, skorodowane stalowe kątowniki)	
		
Fot. 297. Kapa i gzyms po stronie wody dolnej (Spękania i wykruszenia betonu, zanieczyszczenia, zalegająca ziemia, skorodowane stalowe kątowniki)	Fot. 298. Kapa i gzyms po stronie wody dolnej (Spękania i wykruszenia betonu, zanieczyszczenia, zalegająca ziemia, skorodowane stalowe kątowniki)	
		
Fot. 299. Kapa i gzyms po stronie wody dolnej (Spękania i wykruszenia betonu, zanieczyszczenia, zalegająca ziemia, skorodowane stalowe kątowniki)	Fot. 300. Kapa i gzyms po stronie wody dolnej (Spękania i wykruszenia betonu, zanieczyszczenia, zalegająca ziemia, skorodowane stalowe kątowniki)	
		
Fot. 301. Kapa i gzyms po stronie wody dolnej (Spękania i wykruszenia betonu, zanieczyszczenia, zalegająca ziemia, wegetacja roślinności, skorodowane stalowe kątowniki)	Fot. 302. Kapa i gzyms po stronie wody dolnej (Spękania i wykruszenia betonu, zanieczyszczenia, zalegająca ziemia, wegetacja roślinności, skorodowane stalowe kątowniki)	

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2021.06.28		Karta Nr 2.34
				
Fot. 303. Kapa i gzyms po stronie wody dolnej (Skruszały beton, spękania, organiczny nalot, wegetacja mchów, roślinności, brak powłoki ochronnej betonu)		Fot. 304. Kapa i gzyms po stronie wody dolnej (Skruszały beton, spękania, organiczny nalot, wegetacja mchów, roślinności, brak powłoki ochronnej betonu)		
				
Fot. 305. Kapa i gzyms po stronie wody dolnej (Skruszały beton, spękania, organiczny nalot, wegetacja mchów, roślinności, brak powłoki ochronnej betonu)		Fot. 306. Kapa i gzyms po stronie wody dolnej (Skruszały beton, spękania, organiczny nalot, wegetacja mchów, roślinności, brak powłoki ochronnej betonu)		
				
Fot. 307. Kapa i gzyms po stronie wody dolnej (Skruszały beton, spękania, organiczny nalot, wegetacja mchów, roślinności, brak powłoki ochronnej betonu)		Fot. 308. Kapa i gzyms po stronie wody dolnej (Skruszały beton, spękania, organiczny nalot, wegetacja mchów, roślinności, brak powłoki ochronnej betonu)		
				
Fot. 309. Kapa i gzyms po stronie wody dolnej (Skruszały beton, spękania, organiczny nalot, wegetacja mchów, roślinności, brak powłoki ochronnej betonu)		Fot. 310. Kapa i gzyms po stronie wody dolnej (Skruszały beton, spękania, organiczny nalot, wegetacja mchów, roślinności, brak powłoki ochronnej betonu, pęknięcie gzymsu)		

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej/- pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2021.06.28	Karta Nr 2.35
		
Fot. 311. Kapa i gzyms po stronie wody dolnej (Skruszały beton, spękania, organiczny nalot, wegetacja mchów, roślinności, brak powłoki ochronnej betonu)	Fot. 312. Kapa i gzyms po stronie wody dolnej (Skruszały beton, spękania, organiczny nalot, wegetacja mchów, roślinności, brak powłoki ochronnej betonu)	
		
Fot. 313. Kapa i gzyms po stronie wody dolnej (Skruszały beton, spękania, organiczny nalot, wegetacja mchów, roślinności, brak powłoki ochronnej betonu)	Fot. 314. Kapa i gzyms po stronie wody dolnej (Skruszały beton, spękania, organiczny nalot, wegetacja mchów, roślinności, brak powłoki ochronnej betonu)	
		
Fot. 315. Kapa i gzyms po stronie wody dolnej (Skruszały beton, spękania, organiczny nalot, wegetacja mchów, roślinności, brak powłoki ochronnej betonu)	Fot. 316. Kapa i gzyms po stronie wody dolnej (Skruszały beton, spękania, organiczny nalot, wegetacja mchów, roślinności, brak powłoki ochronnej betonu)	
		
Fot. 317. Kapa i gzyms po stronie wody dolnej (Skruszały beton, spękania, organiczny nalot, wegetacja mchów, roślinności, brak powłoki ochronnej betonu)	Fot. 318. Kapa i gzyms po stronie wody dolnej (Skruszały beton, spękania, organiczny nalot, wegetacja mchów, roślinności, brak powłoki ochronnej betonu)	

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu:
(JNI) 31000174

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU
z dnia 2021.06.28

Karta Nr 2.36



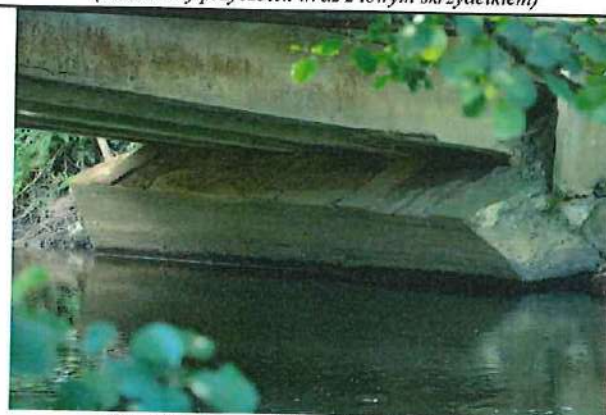
Fot. 319. Lewe skrzydelko przyczółka po stronie drogi DK-6
(Zniszczony przyczółek wraz z lewym skrzydełkiem)



Fot. 320. Lewe skrzydelko przyczółka po stronie drogi DK-6
(Zniszczony przyczółek wraz z lewym skrzydełkiem)



Fot. 321. Przyczółek po stronie drogi DK-6
(Zarwany i uszkodzony przyczółek, obsunięte w koryto rzeki połamane bloki betonu)



Fot. 322. Przyczółek po stronie drogi DK-6
(Zarwany i uszkodzony przyczółek)



Fot. 323. Przyczółek po stronie drogi DK-6
(Zarwany i uszkodzony przyczółek)



Fot. 324. Przyczółek po stronie drogi DK-6
(Zarwany i uszkodzony przyczółek)

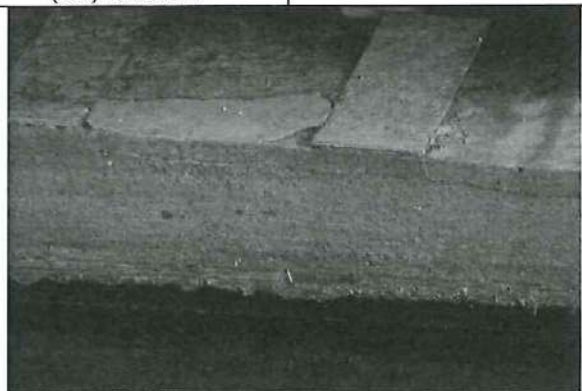
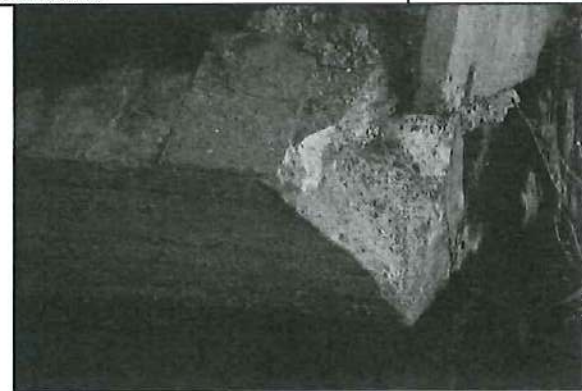
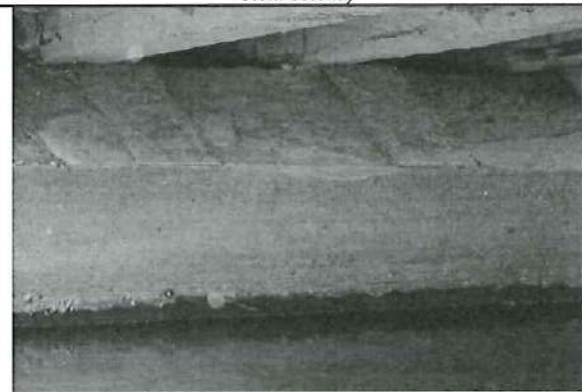
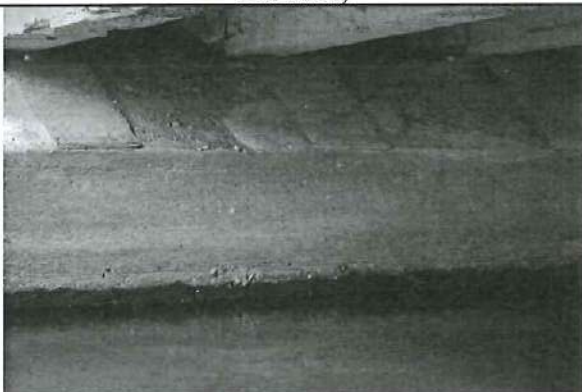
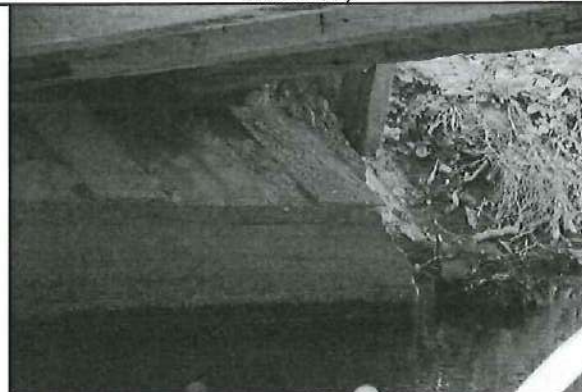


Fot. 325. Przyczółek po stronie drogi DK-6
(Zarwany i uszkodzony przyczółek, obsunięte w koryto rzeki połamane bloki betonu)



Fot. 326. Przyczółek po stronie drogi DK-6
(Zarwany i uszkodzony przyczółek, obsunięte w koryto rzeki połamane bloki betonu)

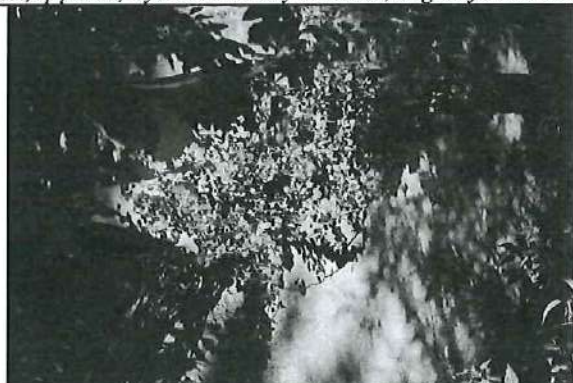
Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2021.06.28		Karta Nr 2.37	
					
Fot. 327. Przyczółek po stronie drogi DK-6 (Zarwany i uszkodzony przyczółek, obsunięte w koryto rzeki połamane bloki betonu)		Fot. 328. Przyczółek po stronie drogi DK-6 (Zarwany i uszkodzony przyczółek, obsunięte w koryto rzeki połamane bloki betonu)			
					
Fot. 329. Przyczółek po stronie drogi DK-6 (Zarwany i uszkodzony przyczółek, obsunięte w koryto rzeki połamane bloki betonu)		Fot. 330. Przyczółek po stronie drogi DK-6 (Zarwany i uszkodzony przyczółek, obsunięte w koryto rzeki połamane bloki betonu)			
					
Fot. 331. Przyczółek po stronie drogi DK-6 (Zarwany i uszkodzony przyczółek, obsunięte w koryto rzeki połamane bloki betonu)		Fot. 332. Przyczółek po stronie drogi DK-6 (Zarwany i uszkodzony przyczółek, obsunięte w koryto rzeki połamane bloki betonu)			
					
Fot. 333. Prawe skrzydelko przyczółka po stronie drogi DK-6 (Zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot na powierzchni betonu, brak powłoki ochronnej, wykruszenia i ubytki betonu, podmyte skrzydelko, korozja odsłoniętego zbrojenia)		Fot. 334. Prawe skrzydelko przyczółka po stronie drogi DK-6 (Zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot na powierzchni betonu, brak powłoki ochronnej, wykruszenia i ubytki betonu, podmyte skrzydelko, korozja odsłoniętego zbrojenia)			

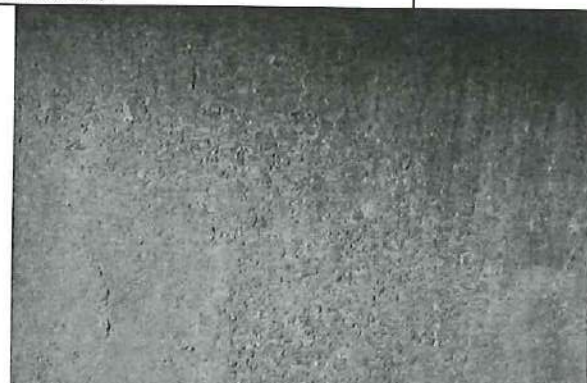
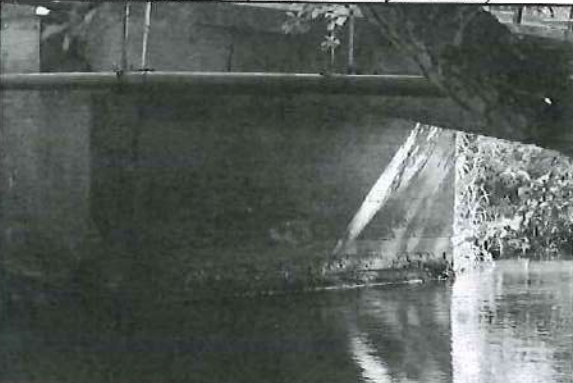
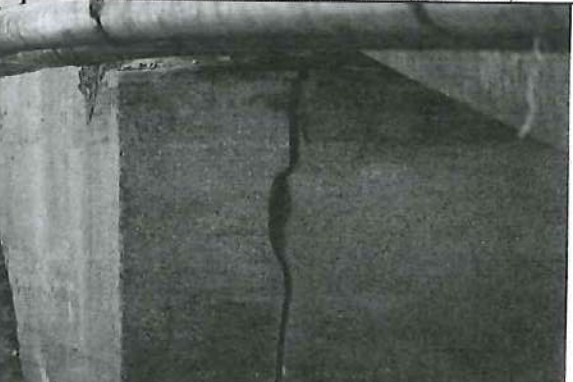
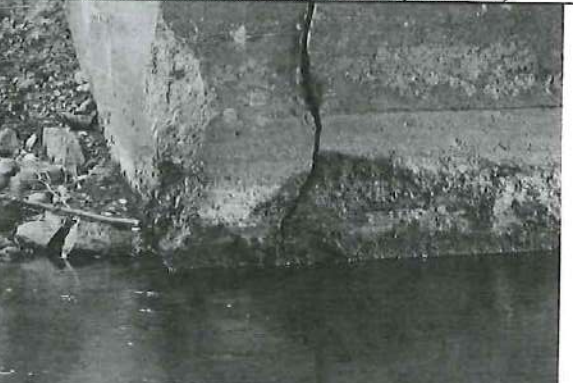
Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2021.06.28		Karta Nr 2.38
			
Fot. 335. Prawe skrzydelko przyczółka po stronie drogi DK-6 (Zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot na powierzchni betonu, brak powłoki ochronnej, wykruszenia i ubytki betonu, podmyte skrzydelko, korozja odsłoniętego zbrojenia)		Fot. 336. Prawe skrzydelko przyczółka po stronie drogi DK-6 (Zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot na powierzchni betonu, brak powłoki ochronnej, wykruszenia i ubytki betonu, podmyte skrzydelko, korozja odsłoniętego zbrojenia)	
			
Fot. 337. Prawe skrzydelko przyczółka po stronie drogi DK-6 (Zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot na powierzchni betonu, brak powłoki ochronnej, wykruszenia i ubytki betonu, podmyte skrzydelko, korozja odsłoniętego zbrojenia)		Fot. 338. Prawe skrzydelko przyczółka po stronie drogi DK-6 (Zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot na powierzchni betonu, brak powłoki ochronnej, wykruszenia i ubytki betonu, podmyte skrzydelko, korozja odsłoniętego zbrojenia)	
			
Fot. 339. Prawe skrzydelko przyczółka po stronie drogi DK-6 (Beton bez powłoki ochronnej, zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot, spękania, wykruszenia i ubytki betonu)		Fot. 340. Prawe skrzydelko przyczółka po stronie drogi DK-6 (Beton bez powłoki ochronnej, zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot, spękania, wykruszenia i ubytki betonu)	
			
Fot. 341. Prawe skrzydelko przyczółka po stronie drogi DK-6 (Beton bez powłoki ochronnej, zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot, spękania, wykruszenia i ubytki betonu)		Fot. 342. Prawe skrzydelko przyczółka po stronie drogi DK-6 (Beton bez powłoki ochronnej, zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot, spękania, wykruszenia i ubytki betonu)	

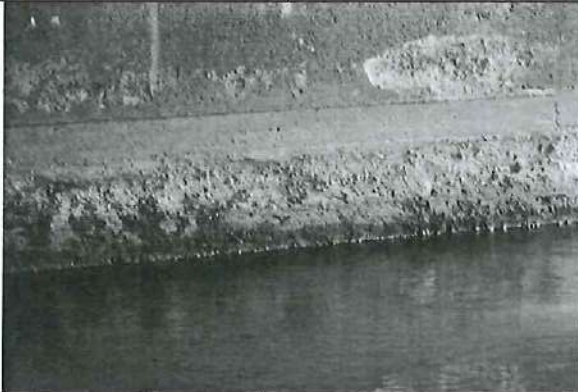
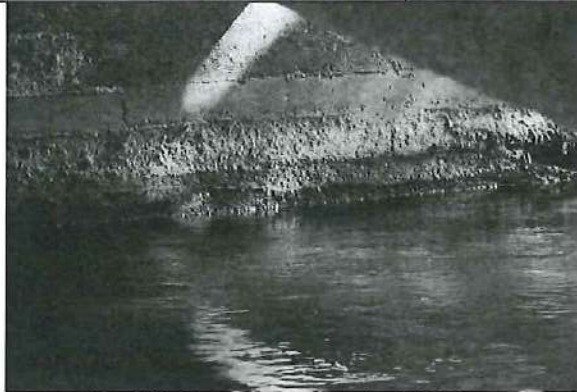
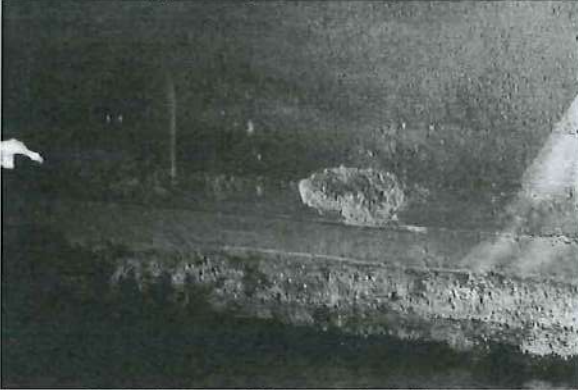
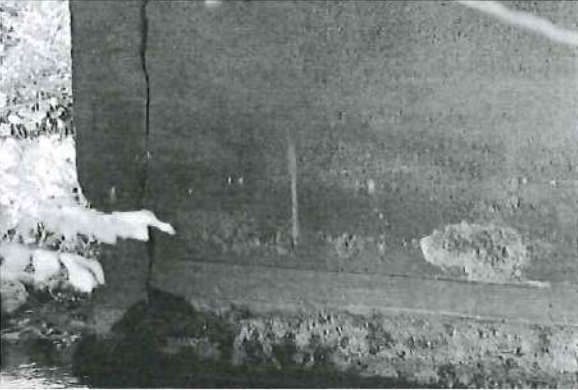
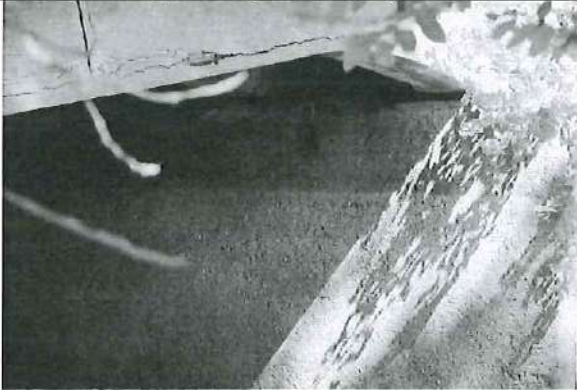
Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej/- pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2021.06.28	Karta Nr 2.39
		
Fot. 343. Prawe skrzydelko przyczółka po stronie ul. 12 Marca (Beton bez powłoki ochronnej, zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot, spękania, wykruszenia i ubytki betonu, wegetacja roślinności)	Fot. 344. Prawe skrzydelko przyczółka po stronie ul. 12 Marca (Beton bez powłoki ochronnej, zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot, spękania, wykruszenia i ubytki betonu, wegetacja roślinności)	
		
Fot. 345. Prawe skrzydelko przyczółka po stronie ul. 12 Marca (Beton bez powłoki ochronnej, zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot, spękania, wykruszenia i ubytki betonu, wegetacja roślinności)	Fot. 346. Prawe skrzydelko przyczółka po stronie ul. 12 Marca (Beton bez powłoki ochronnej, zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot, spękania, wykruszenia i ubytki betonu, wegetacja roślinności)	
		
Fot. 347. Prawe skrzydelko przyczółka po stronie ul. 12 Marca (Beton bez powłoki ochronnej, zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot, spękania, wykruszenia i ubytki betonu, wegetacja roślinności)	Fot. 348. Prawe skrzydelko przyczółka po stronie ul. 12 Marca (Beton bez powłoki ochronnej, zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot, spękania, wykruszenia i ubytki betonu, wegetacja roślinności)	
		
Fot. 349. Prawe skrzydelko przyczółka po stronie ul. 12 Marca (Beton bez powłoki ochronnej, zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot, liczne spękania, wykruszenia i ubytki beton, wegetacja roślinności w szczelinach)	Fot. 350. Prawe skrzydelko przyczółka po stronie ul. 12 Marca (Beton bez powłoki ochronnej, zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot, liczne spękania, wykruszenia i ubytki beton, wegetacja roślinności w szczelinach)	

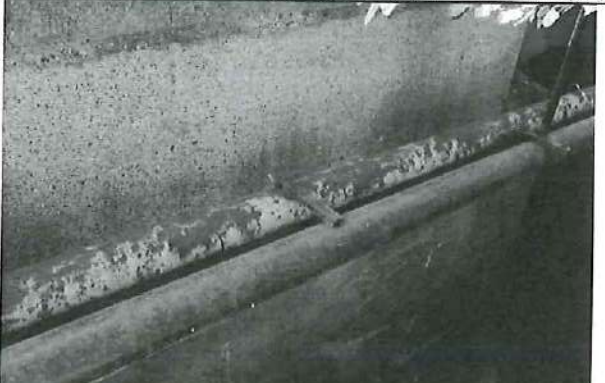
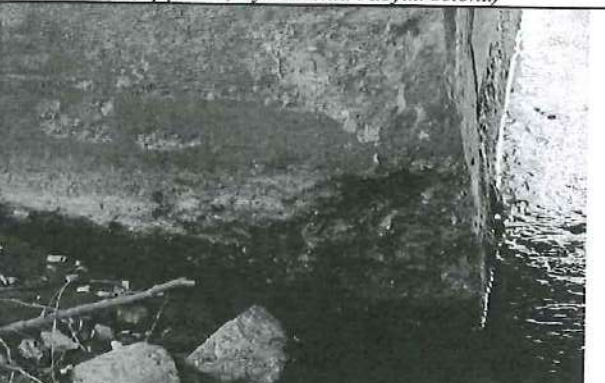
Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2021.06.28		Karta Nr 2.40
				
Fot. 351. Prawe skrzydelko przyczółka po stronie ul. 12 Marca (Beton bez powłoki ochronnej, zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot, spękania, wykruszenia i ubytki betonu)		Fot. 352. Prawe skrzydelko przyczółka po stronie ul. 12 Marca (Beton bez powłoki ochronnej, zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot, spękania, wykruszenia i ubytki betonu)		
				
Fot. 353. Przyczółek po stronie ul. 12 Marca (Beton bez powłoki ochronnej, zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot, pęknięty korpus, wykruszenia i ubytki betonu)		Fot. 354. Przyczółek po stronie ul. 12 Marca (Beton bez powłoki ochronnej, zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot, spękania, wykruszenia i ubytki betonu)		
				
Fot. 355. Przyczółek po stronie ul. 12 Marca (Beton bez powłoki ochronnej, zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot, pęknięty korpus, wykruszenia i ubytki betonu)		Fot. 356. Przyczółek po stronie ul. 12 Marca (Beton bez powłoki ochronnej, zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot, spękania, wykruszenia i ubytki betonu, wegetacja roślinności)		
				
Fot. 357. Przyczółek po stronie ul. 12 Marca (Beton bez powłoki ochronnej, zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot, pęknięty korpus, wykruszenia i ubytki betonu)		Fot. 358. Przyczółek po stronie ul. 12 Marca (Beton bez powłoki ochronnej, zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot, spękania, wykruszenia i ubytki betonu)		

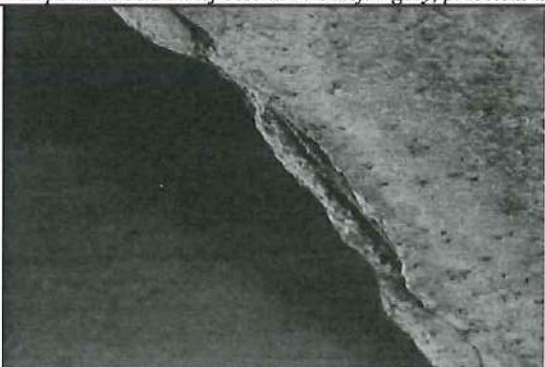
Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej/- pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2021.06.28	Karta Nr 2.41
		
Fot. 359. Przyczółek po stronie ul. 12 Marca (Beton bez powłoki ochronnej, zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot, spękania, wykruszenia i ubytki betonu)	Fot. 360. Przyczółek po stronie ul. 12 Marca (Beton bez powłoki ochronnej, zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot, spękania, wykruszenia i ubytki betonu)	
		
Fot. 361. Przyczółek po stronie ul. 12 Marca (Beton bez powłoki ochronnej, zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot, spękania, wykruszenia i ubytki betonu)	Fot. 362. Przyczółek po stronie ul. 12 Marca (Beton bez powłoki ochronnej, zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot, spękania, wykruszenia i ubytki betonu)	
		
Fot. 363. Przyczółek po stronie ul. 12 Marca (Beton bez powłoki ochronnej, zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot, pęknięty korpus, wykruszenia i ubytki betonu)	Fot. 364. Przyczółek po stronie ul. 12 Marca (Beton bez powłoki ochronnej, zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot, spękania, wykruszenia i ubytki betonu)	
		
Fot. 365. Lewe skrzydelko przyczółka po stronie ul. 12 Marca (Beton bez powłoki ochronnej, zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot, spękania, wykruszenia i ubytki betonu, obsunięcia gruntu)	Fot. 366. Lewe skrzydelko przyczółka po stronie ul. 12 Marca (Beton bez powłoki ochronnej, zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot, spękania, wykruszenia i ubytki betonu)	

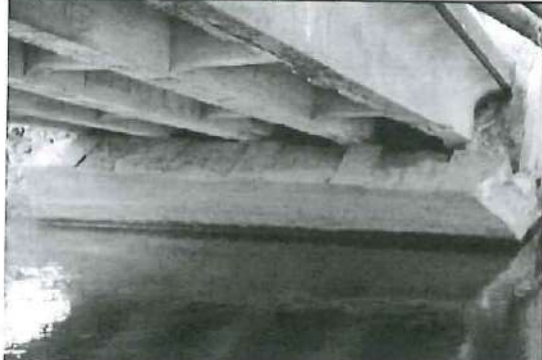
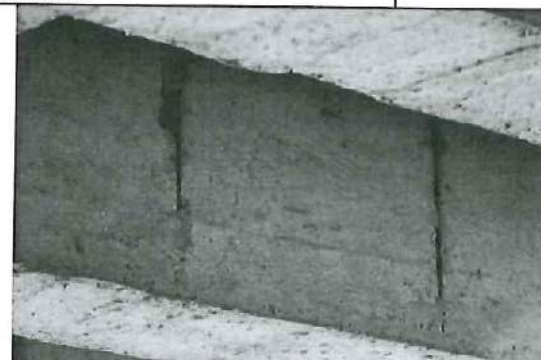
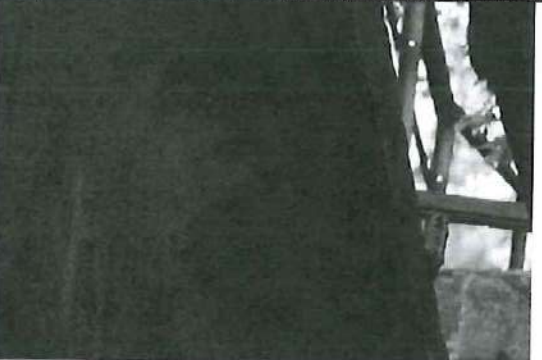
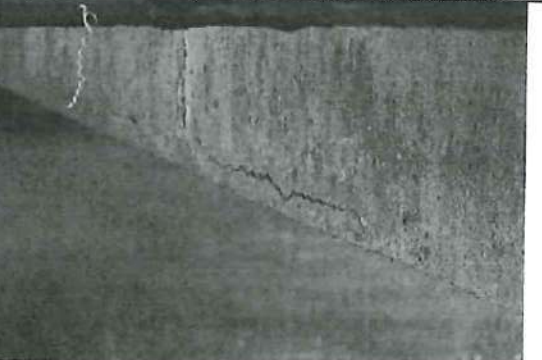
Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JN1) 31000174	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2021.06.28	Karta Nr 2.42
		
Fot. 367. Lewe skrzydelko przyczółka po stronie ul. 12 Marca (Obsunięcia gruntu – brak uregulowanego spływu wód opadowych)	Fot. 368. Lewe skrzydelko przyczółka po stronie ul. 12 Marca (Obsunięcia gruntu – brak uregulowanego spływu wód opadowych)	
		
Fot. 369. Lewe skrzydelko przyczółka po stronie ul. 12 Marca (Beton bez powłoki ochronnej, zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot, spękania, wykruszenia i ubytki betonu)	Fot. 370. Lewe skrzydelko przyczółka po stronie ul. 12 Marca (Beton bez powłoki ochronnej, zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot, spękania, wykruszenia i ubytki betonu)	
		
Fot. 371. Lewe skrzydelko przyczółka po stronie ul. 12 Marca (Beton bez powłoki ochronnej, zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot, spękania, wykruszenia i ubytki betonu)	Fot. 372. Lewe skrzydelko przyczółka po stronie ul. 12 Marca (Beton bez powłoki ochronnej, zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot, spękania, wykruszenia i ubytki betonu)	
		
Fot. 373. Lewe skrzydelko przyczółka po stronie ul. 12 Marca (Beton bez powłoki ochronnej, zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot, spękania, wykruszenia i ubytki betonu)	Fot. 374. Lewe skrzydelko przyczółka po stronie ul. 12 Marca (Beton bez powłoki ochronnej, zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot, spękania, wykruszenia i ubytki betonu)	

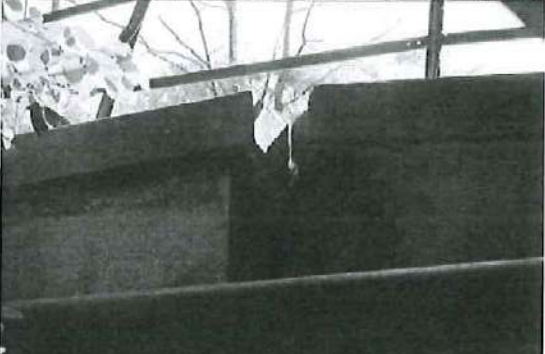
Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej/- pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2021.06.28	Karta Nr 2.43
		
Fot. 375. Konstrukcja nośna – widok od spodu (Zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot na powierzchni, ubytki i wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia, brak powłoki ochronnej betonu i izolacji z góry, przecieki wody)	Fot. 376. Konstrukcja nośna – widok od spodu (Zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot na powierzchni, ubytki i wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia, brak powłoki ochronnej betonu i izolacji z góry, przecieki wody)	
		
Fot. 377. Konstrukcja nośna – widok od spodu (Zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot na powierzchni, ubytki i wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia, brak powłoki ochronnej betonu i izolacji z góry, przecieki wody)	Fot. 378. Konstrukcja nośna – widok od spodu (Zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot na powierzchni, ubytki i wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia, brak powłoki ochronnej betonu i izolacji z góry, przecieki wody)	
		
Fot. 379. Konstrukcja nośna – widok od spodu (Zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot na powierzchni, ubytki i wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia, brak powłoki ochronnej betonu i izolacji z góry, przecieki wody)	Fot. 380. Konstrukcja nośna – widok od spodu (Zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot na powierzchni, ubytki i wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia, brak powłoki ochronnej betonu i izolacji z góry, przecieki wody)	
		
Fot. 381. Konstrukcja nośna – widok od spodu (Zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot na powierzchni, ubytki i wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia, brak powłoki ochronnej betonu i izolacji z góry, przecieki wody)	Fot. 382. Konstrukcja nośna – widok od spodu (Zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot na powierzchni, ubytki i wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia, brak powłoki ochronnej betonu i izolacji z góry, przecieki wody)	

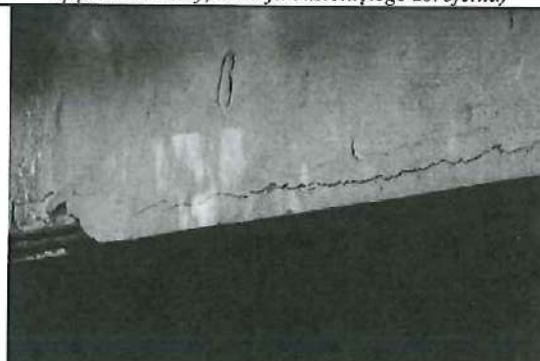
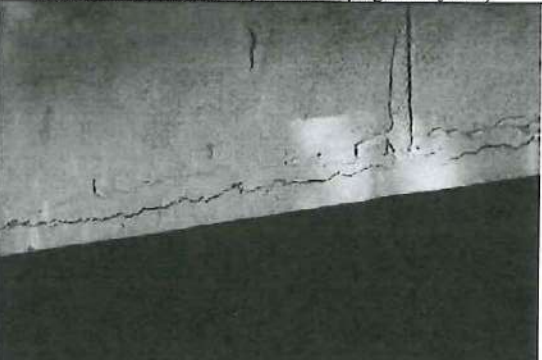
Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2021.06.28		Karta Nr 2.44	
					
Fot. 383. Konstrukcja nośna – widok od spodu <i>(Zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot na powierzchni, ubytki i wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia, brak powłoki ochronnej betonu i izolacji z góry, przecieki wody)</i>		Fot. 384. Konstrukcja nośna – widok od spodu <i>(Zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot na powierzchni, ubytki i wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia, brak powłoki ochronnej betonu i izolacji z góry, przecieki wody)</i>			
					
Fot. 385. Konstrukcja nośna – widok od spodu <i>(Zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot na powierzchni, ubytki i wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia, brak powłoki ochronnej betonu i izolacji z góry, przecieki wody)</i>		Fot. 386. Konstrukcja nośna – widok od spodu <i>(Zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot na powierzchni, ubytki i wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia, brak powłoki ochronnej betonu i izolacji z góry, przecieki wody)</i>			
					
Fot. 387. Konstrukcja nośna – widok od spodu <i>(Zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot na powierzchni, ubytki i wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia, brak powłoki ochronnej betonu i izolacji z góry, przecieki wody)</i>		Fot. 388. Konstrukcja nośna – widok od spodu <i>(Zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot na powierzchni, ubytki i wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia, brak powłoki ochronnej betonu i izolacji z góry, przecieki wody)</i>			
					
Fot. 389. Konstrukcja nośna – widok od spodu <i>(Zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot na powierzchni, ubytki i wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia, brak powłoki ochronnej betonu i izolacji z góry, przecieki wody)</i>		Fot. 390. Konstrukcja nośna – widok od spodu <i>(Zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot na powierzchni, ubytki i wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia, brak powłoki ochronnej betonu i izolacji z góry, przecieki wody)</i>			

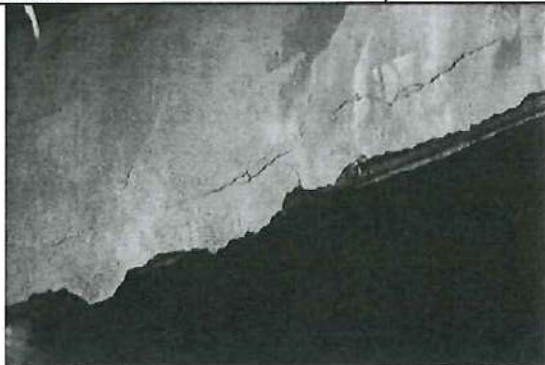
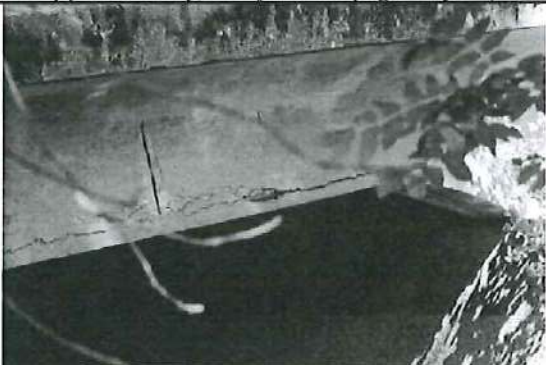
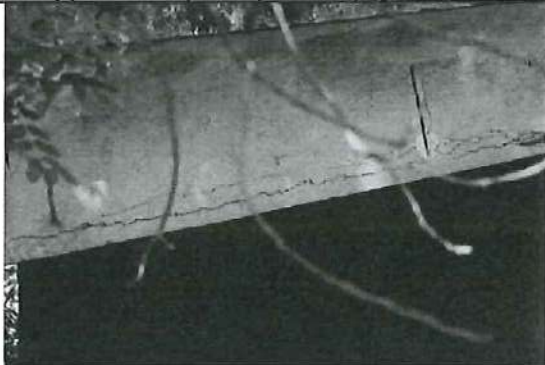
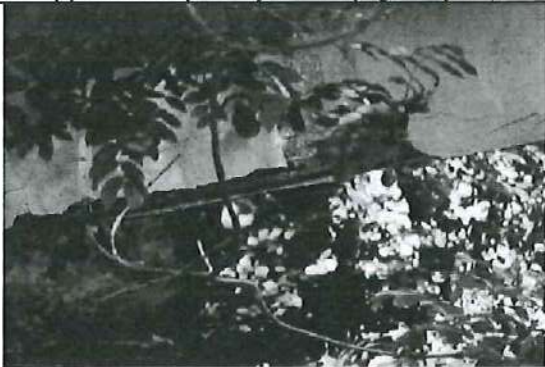
Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2021.06.28	Karta Nr 2.45
		
Fot. 391. Konstrukcja nośna – widok od spodu (Zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot na powierzchni, ubytki i wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia, brak powłoki ochronnej betonu i izolacji z góry, przecieki wody)	Fot. 392. Konstrukcja nośna – widok od spodu (Zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot na powierzchni, ubytki i wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia, brak powłoki ochronnej betonu i izolacji z góry, przecieki wody)	
		
Fot. 393. Konstrukcja nośna – widok od spodu (Zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot na powierzchni, ubytki i wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia, brak powłoki ochronnej betonu i izolacji z góry, przecieki wody)	Fot. 394. Konstrukcja nośna – widok od spodu (Zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot na powierzchni, ubytki i wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia, brak powłoki ochronnej betonu i izolacji z góry, przecieki wody)	
		
Fot. 395. Konstrukcja nośna – widok od spodu (Zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot na powierzchni, ubytki i wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia, brak powłoki ochronnej betonu i izolacji z góry, przecieki wody)	Fot. 396. Konstrukcja nośna – widok od spodu (Zanieczyszczenia, zacieki i organiczny nalot na powierzchni, ubytki i wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia, brak powłoki ochronnej betonu i izolacji z góry, przecieki wody)	
		
Fot. 397. Konstrukcja nośna – widok z boku (Zanieczyszczenia, rdzawe zacieki i wykwity solne na powierzchni organiczny nalot, brak powłoki ochronnej, wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia)	Fot. 398. Konstrukcja nośna – widok z boku (Zanieczyszczenia, rdzawe zacieki i wykwity solne na powierzchni organiczny nalot, brak powłoki ochronnej, wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia)	

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2021.06.28		Karta Nr 2.46	
					
Fot. 399. Konstrukcja nośna – widok z boku <i>(Zanieczyszczenia, rdzawe zacieki i wykwity solne na powierzchni organiczny nalot, brak powłoki ochronnej, wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia)</i>				Fot. 400. Konstrukcja nośna – widok z boku <i>(Zanieczyszczenia, rdzawe zacieki i wykwity solne na powierzchni organiczny nalot, brak powłoki ochronnej, wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia)</i>	
					
Fot. 401. Konstrukcja nośna – widok z boku <i>(Zanieczyszczenia, rdzawe zacieki i wykwity solne na powierzchni organiczny nalot, brak powłoki ochronnej, wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia)</i>				Fot. 402. Konstrukcja nośna – widok z boku <i>(Zanieczyszczenia, rdzawe zacieki i wykwity solne na powierzchni organiczny nalot, brak powłoki ochronnej, wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia)</i>	
					
Fot. 403. Konstrukcja nośna – widok z boku <i>(Zanieczyszczenia, rdzawe zacieki i wykwity solne na powierzchni organiczny nalot, brak powłoki ochronnej, wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia)</i>				Fot. 404. Konstrukcja nośna – widok z boku <i>(Zanieczyszczenia, rdzawe zacieki i wykwity solne na powierzchni organiczny nalot, brak powłoki ochronnej, wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia)</i>	
					
Fot. 405. Konstrukcja nośna – widok z boku <i>(Zanieczyszczenia, rdzawe zacieki i wykwity solne na powierzchni organiczny nalot, brak powłoki ochronnej, wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia)</i>				Fot. 406. Konstrukcja nośna – widok z boku <i>(Zanieczyszczenia, rdzawe zacieki i wykwity solne na powierzchni organiczny nalot, brak powłoki ochronnej, wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia)</i>	

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2021.06.28		Karta Nr 2.47
				
Fot. 407. Konstrukcja nośna – widok z boku <i>(Zanieczyszczenia, rdzawe zacieki i wykwity solne na powierzchni organiczny nalot, brak powłoki ochronnej, wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia)</i>		Fot. 408. Konstrukcja nośna – widok z boku <i>(Zanieczyszczenia, rdzawe zacieki i wykwity solne na powierzchni organiczny nalot, brak powłoki ochronnej, wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia)</i>		
				
Fot. 409. Konstrukcja nośna – widok z boku <i>(Zanieczyszczenia, rdzawe zacieki i wykwity solne na powierzchni organiczny nalot, brak powłoki ochronnej, wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia)</i>		Fot. 410. Konstrukcja nośna – widok z boku <i>(Zanieczyszczenia, rdzawe zacieki i wykwity solne na powierzchni organiczny nalot, brak powłoki ochronnej, wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia)</i>		
				
Fot. 411. Konstrukcja nośna – widok z boku <i>(Zanieczyszczenia, rdzawe zacieki i wykwity solne na powierzchni organiczny nalot, brak powłoki ochronnej, wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia)</i>		Fot. 412. Konstrukcja nośna – widok z boku <i>(Zanieczyszczenia, rdzawe zacieki i wykwity solne na powierzchni organiczny nalot, brak powłoki ochronnej, wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia)</i>		
				
Fot. 413. Konstrukcja nośna – widok z boku <i>(Zanieczyszczenia, rdzawe zacieki i wykwity solne na powierzchni organiczny nalot, brak powłoki ochronnej, wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia)</i>		Fot. 414. Konstrukcja nośna – widok z boku <i>(Zanieczyszczenia, rdzawe zacieki i wykwity solne na powierzchni organiczny nalot, brak powłoki ochronnej, wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia)</i>		

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej-/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu:
(JNI) 31000174

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU
z dnia 2021.06.28

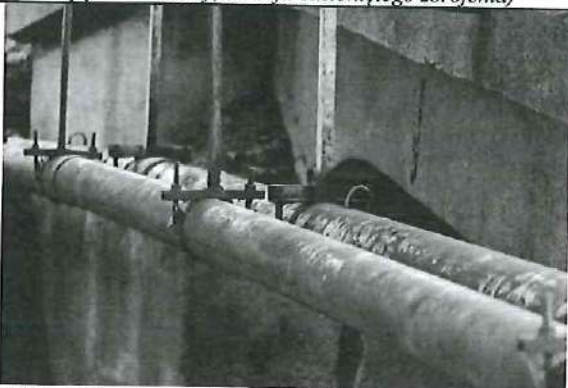
Karta Nr 2.48



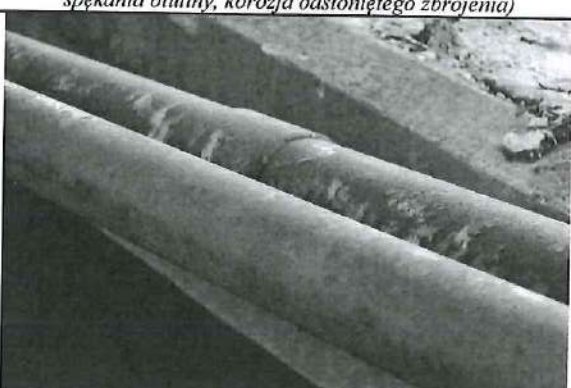
Fot. 415. Konstrukcja nośna – widok z boku
(Zanieczyszczenia, rdzawe zacieki i wykwity solne na powierzchni organiczny nalot, brak powłoki ochronnej, wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia)



Fot. 416. Konstrukcja nośna – widok z boku
(Zanieczyszczenia, rdzawe zacieki i wykwity solne na powierzchni organiczny nalot, brak powłoki ochronnej, wykruszenia betonu, spękania otuliny, korozja odsłoniętego zbrojenia)



Fot. 417. Instalacje podwieszone do obiektu – po stronie wody górnej
(Korozja na podwieszonych rurach osłonowych oraz uchwytych mocujących i wieszakach, złuszczone powłoka malarska)



Fot. 418. Instalacje podwieszone do obiektu – po stronie wody górnej
(Korozja na podwieszonych rurach osłonowych oraz uchwytych mocujących i wieszakach, złuszczone powłoka malarska)



Fot. 419. Instalacje podwieszone do obiektu – po stronie wody górnej
(Korozja na podwieszonych rurach osłonowych oraz uchwytych mocujących i wieszakach, złuszczone powłoka malarska)



Fot. 420. Instalacje podwieszone do obiektu – po stronie wody górnej
(Korozja na podwieszonych rurach osłonowych oraz uchwytych mocujących i wieszakach, złuszczone powłoka malarska)

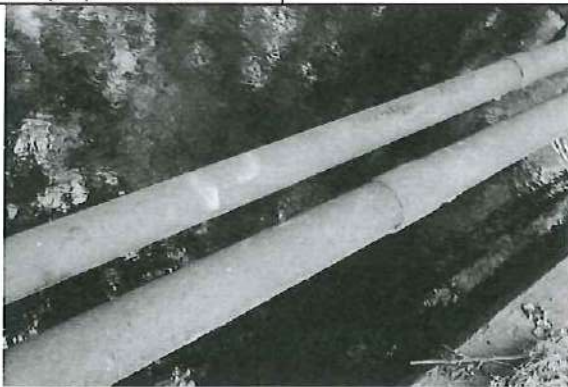


Fot. 421. Instalacje podwieszone do obiektu – po stronie wody górnej
(Korozja na podwieszonych rurach osłonowych oraz uchwytych mocujących i wieszakach, złuszczone powłoka malarska)



Fot. 422. Instalacje podwieszone do obiektu – po stronie wody górnej
(Korozja na podwieszonych rurach osłonowych oraz uchwytych mocujących i wieszakach, złuszczone powłoka malarska)

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej/ pięcioletniej Nr 02/2021

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 31000174	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2021.06.28	Karta Nr 2.49
		
Fot. 423. Instalacje podwieszone do obiektu – po stronie wody górnej (Korozja na podwieszonych rurach osłonowych oraz uchwytych mocujących i wieszakach, złuszczonej powłoki malarskiej)	Fot. 424. Instalacje podwieszone do obiektu – po stronie wody górnej (Korozja na podwieszonych rurach osłonowych oraz uchwytych mocujących i wieszakach, złuszczonej powłoki malarskiej)	
		
Fot. 425. Instalacje podwieszone do obiektu – po stronie wody górnej (Korozja na podwieszonych rurach osłonowych oraz uchwytych mocujących i wieszakach, złuszczonej powłoki malarskiej)	Fot. 426. Instalacje podwieszone do obiektu – po stronie wody górnej (Korozja na podwieszonych rurach osłonowych oraz uchwytych mocujących i wieszakach, złuszczonej powłoki malarskiej)	
		
Fot. 427. Instalacje podwieszone do obiektu – po stronie wody górnej (Korozja na podwieszonych rurach osłonowych oraz uchwytych mocujących i wieszakach, złuszczonej powłoki malarskiej)	Fot. 428. Instalacje podwieszone do obiektu – po stronie wody górnej (Korozja na podwieszonych rurach osłonowych oraz uchwytych mocujących i wieszakach, złuszczonej powłoki malarskiej)	
		
Fot. 429. Instalacje podwieszone do obiektu – po stronie wody górnej (Korozja na podwieszonych rurach osłonowych oraz uchwytych mocujących i wieszakach, złuszczonej powłoki malarskiej)	Fot. 430. Instalacje podwieszone do obiektu – po stronie wody górnej (Korozja na podwieszonych rurach osłonowych oraz uchwytych mocujących i wieszakach, złuszczonej powłoki malarskiej)	

Uprawnienia

Gdańsk, dnia 24 września 2003 r.

syg. akt 31/POM/OKK/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z późn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z późn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, że:

Pan ELIGIUSZ MICHALAK
magister inżynier
urodzony dnia 13.03.1972 r. w Tczewie

uzyskał
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0054/POOK/03

**do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej**

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gdańsku, na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwałą nr 2/OKK/03 z dnia 23 września 2003 r. stwierdziła, posiadanie wymaganego prawem przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyżej uprawnień budowlanych.

Wobec powyższego, orzeczono jak na wstępie.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gdańsku w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Otrzymują:

1. Pan Eligiusz Michalak
ul. Jedności Narodu 31b/10, 83-110 Tczew
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



PRZEWODNICZĄCY
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Trykosko



**GŁÓWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO**

Warszawa, 2003-11-25

OZ/INN/4610/3646/03

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

ELIGIUSZ MICHALAK

mgr inżynier

uprawniony na mocy decyzji

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

**Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gdańsku
z dnia 24-09-2003 r.,**

nr ewid: POM/0054/POOK/03, sygn. akt 31/POM/OKK/03,

**do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej**

**obejmującej projektowanie
bez ograniczeń**

**zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane
pod pozycją 3248/03/U/C**

UZASADNIENIE

Decyzja Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gdańsku z dnia 24-09-2003 r., nr ewid.: POM/0054/POOK/03, w przedmiocie nadania Panu Eligiuszowi Michalakowi uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, obejmującej projektowanie bez ograniczeń, stała się ostateczna. Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwały NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, strona może w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymują:

1. Pan Eligiusz Michalak
ul. Jedności Narodu 31b/10
83-110 Tczew
2. POIIB w Gdańsku
3. a/a (RES)



z upoważnienia
GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
DYREKTOR DEPARTAMENTU
UPRAWNIEN I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

Grażyna Szestakow-Wilamowska

POMORSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
80-840 Gdańsk, ul. Świętojańska 43/44
(3) Tel. (0-58) 324-89-77
Fax (0-58) 301-44-98

Gdańsk, dnia 7 czerwca 2004 r

syg. akt 137/POM/OKK/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z późn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 1 pkt 2 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z późn. zm) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z późn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, że:

Pan ELIGIUSZ MICHALAK
magister inżynier
urodzony dnia 13.03.1972 r w Tczewie

uzyskał
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0104/OWOM/04

**do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności mostowej**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:



PRZEWODNICZĄCY
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

Otrzymują:

1. Pan Eligiusz Michalak
83-110 Tczew, ul. Jedności Narodu 31 b/10
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

CZŁONEK
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski

WICEPRZEWODNICZĄCY
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Niedosiatkiewicz

Pan Eligiusz Michalak upoważniony jest do:

- I.** Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w związku z § 4 a ust. 2 powołanego na wstępie decyzji rozporządzenia uprawnienia niniejsze upoważniają w specjalności mostowej bez ograniczeń do:
- a. kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu: mostów, wiaduktów, estakad, kładek, tuneli, przejść podziemnych, przepustów, konstrukcji oporowych wraz z nieskomplikowanymi odcinkami dróg stanowiących bezpośrednie dojazdy do tych budowli,
 - b. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
 - c. wykonywania nadzoru inwestorskiego,
 - d. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
- II.** Na podstawie § 5 ust. 3 c w związku z 5 ust. 2 pkt 2 powołanego na wstępie decyzji rozporządzenia niniejsze uprawnienia upoważniają również do kierowania robotami budowlanymi w obiektach:
- a. o kubaturze mniejszej niż 5000 m³,
 - b. nie wyższych niż 15 m nad poziomem terenu lub o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych w odniesieniu do budynków,
 - c. zagłębionych nie więcej niż 4 m poniżej poziomu terenu i posadowionych na ławach bądź stopach fundamentowych bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym,
 - d. zawierających elementy konstrukcyjne o rozpiętości do 12 m, wysięgu do 3 m lub wysokości dla jednej kondygnacji do 6 m,
 - e. mających konstrukcję nośną, zawierającą prostoliniowe belki, słupy i płyty płaskie,
 - f. nie zawierających elementów konstrukcyjnych poddanych obciążeniu zmiennemu technologicznemu większemu niż 8 kN/m², a także nie wymagających uwzględnienia obciążeń zmiennych ruchomych, parcia gruntów, materiałów sypkich lub cieczy,
 - g. nie zawierających elementów wstępnie sprężanych na budowie,
 - h. nie wymagających uwzględnienia wpływu eksploatacji górniczej,
 - i. dróg wewnętrznych.
- Zgodnie z § 5 ust. 3 wyżej wymienionego rozporządzenia ograniczenia uprawnień budowlanych nie dotyczą obiektów budowlanych gospodarki wodnej i obiektów budowlanych melioracji wodnych.
- III.** Zgodnie z § 2 powołanego na wstępie rozporządzenia, uprawnienia budowlane nie obejmują działalności zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- a. instalacji urządzeń technicznych służących do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
 - b. urządzeń transportowych linowych i linowo-terenowych służących do publicznego przewozu osób w celach turystyczno-sportowych.



**GŁÓWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO**

IR/INN/4610/45/04

Warszawa, 2004-08-26

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

ELIGIUSZ MICHALAK

magister inżynier

uprawniony na mocy decyzji

**Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 07-06-2004 r., sygn. akt 137/POM/OKK/04, numer ewidencyjny : POM/0104/OWOM/04
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalności mostowej obejmującej kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń**

upoważniającej do : kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu mostów, wiaduktów, estakad, kładek, tuneli, przejść podziemnych, przepustów, konstrukcji oporowych wraz z nieskomplikowanymi odcinkami dróg stanowiącymi bezpośrednie dojazdy do tych budowli; kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów; wykonywania nadzoru inwestorskiego; sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,

stanowiącej również podstawę do kierowania robotami budowlanymi w obiektach:

- o kubaturze mniejszej niż 5000 m³,
- ✓ - nie wyższych niż 15 m nad poziomem terenu lub o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych w odniesieniu do budynków,
- ✓ - zagłębionych nie więcej niż 4 m poniżej poziomu terenu i posadowionych na ławach bądź stopach fundamentowych bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym,
- ✓ - zawierających elementy konstrukcyjne o rozpiętości do 12 m, wysięgu do 3 m lub wysokości dla jednej kondygnacji do 6 m,
- ✓ - mających konstrukcję nośną, zawierającą prostoliniowe belki, słupy i płyty płaskie,
- ✓ - nie zawierających elementów konstrukcyjnych poddanych obciążeniu zmiennemu technologicznemu większemu niż 8 kN/m², a także nie wymagających uwzględnienia obciążeń zmiennych ruchomych, parcia gruntów, materiałów sypkich lub cieczy,
- ✓ - nie zawierających elementów wstępnie sprężanych na budowie,
- ✓ - nie wymagających uwzględnienia wpływu eksploatacji górniczej,
- dróg wewnętrznych,

wyżej wymienione ograniczenia nie dotyczą obiektów budowlanych gospodarki wodnej i obiektów budowlanych melioracji wodnych,

nie obejmującej działalności zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urządzeń technicznych służących do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urządzeń transportowych linowych i linowo-terenowych służących do publicznego przewozu osób w celach turystyczno-sportowych,

został wpisany

**DO CENTRALNEGO REJESTRU OSÓB POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycją 2746/04/U/C**

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W związku z powyższym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane stanowi podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona może w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji wystąpić na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/96 z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

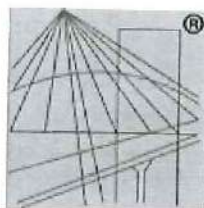
Otrzymują:

1. Pan Eligiusz Michalak
ul. Jedności Narodu 31 b / 10
83-110 Tczew
2. Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
3. aa (IWO)



z upoważnienia
GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
NACZELNIK
WYDZIAŁU CENTRALNYCH REJESTRÓW
DEPARTAMENTU INFRASTRUKTURY I REJESTRÓW

Grzegorz Flajel



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VKN-QIE-QND *

Pan Eligiusz Michalak o numerze ewidencyjnym POM/BM/0557/04

adres zamieszkania ul. Dębowa 2, 83-110 Gnieszewo

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.